



Ingenieurbüro CAT  
M. Zipperer GmbH

## Instruction manual

### *Betriebsanleitung*

**Stirring motors  
*Rührwerke*  
R 100C, R 100CL and R 100CT**



# Content

<b>1</b>	<b>USER INSTRUCTIONS .....</b>	<b>5</b>
1.1	IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR YOUR SAFETY.....	5
1.2	DANGER SYMBOLS IN THIS OPERATING MANUAL.....	5
1.2.1	<i>Danger symbols:</i> .....	5
1.2.2	<i>Danger levels.</i> .....	5
<b>2</b>	<b>GENERAL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS .....</b>	<b>6</b>
2.1	WARNING SIGNS ON THE DEVICE .....	7
2.2	WARNING SIGNS ON THE DEVICE .....	7
<b>3</b>	<b>GENERAL INFORMATION .....</b>	<b>7</b>
3.1	SCOPE OF DELIVERY.....	7
<b>4</b>	<b>UNPACKING .....</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>SET-UP .....</b>	<b>8</b>
5.1	ELECTRICAL CONNECTION .....	8
5.2	MOUNTING OF SUPPORT RODS .....	9
5.3	ATTACH THE OVERHEAD STIRRER TO A STAND .....	9
5.4	ATTACHMENT OF STIRRING PADDLE.....	9
5.5	ASSEMBLING THE SHAFT PROTECTOR.....	10
<b>6</b>	<b>SET-UP AND OPERATION.....</b>	<b>10</b>
6.1	INTENDED USE .....	10
6.2	THE FRONT PANEL CONTROLS .....	11
6.3	DESCRIPTION OF THE FRONT PANEL FUNCTIONS.....	12
6.4	DESCRIPTION OF THE REAR PANEL ON THE R 100C / R 100CL / R 100CT.....	13
6.5	STIRRING OPERATION.....	14
6.6	TIMER CONTROLLED OPERATION .....	14
<b>7</b>	<b>SAFETY FUNCTIONS.....</b>	<b>15</b>
7.1	ROTOR STUCK DETECTION .....	15
7.2	OVERLOAD PROTECTION.....	15
7.3	OVERTEMPERATURE PROTECTION R 100C.....	15
7.4	OVERTEMPERATURE PROTECTION R 100CL .....	15
7.5	OVER-TEMPERATURE PROTECTION R 100CT.....	16
7.6	I/O CONNECTOR (9-PIN SUB-D).....	16
		16
<b>8</b>	<b>THE RS232 INTERFACE OF THE R 100C / R 100CL / R 100CT .....</b>	<b>17</b>
8.1	RS232 CONNECTION CONFIGURATION BETWEEN PC AND THE R 100C / R 100CL / R 100CT .....	18
8.2	FORMAT OF AN RS232-COMMAND .....	18
8.3	FORMAT OF THE CONTROLLER HANDSHAKE.....	19
8.4	RS232 COMMANDS OF THE R 100C / R 100CL / R 100CT.....	20
8.5	PROGRAMMING EXAMPLES .....	21
8.5.1	<i>Writing parameters to the stirrer .....</i>	21
8.5.2	<i>Reading parameters from the stirrer .....</i>	22
8.6	CONNECTION OF MORE THAN ONE UNIT TO A COMPUTER.....	22
<b>9</b>	<b>THE SETUP MENU.....</b>	<b>24</b>
9.1	EXAMPLE: HOW TO CHANGE SETUP SETTINGS .....	26
<b>10</b>	<b>ERROR MESSAGES .....</b>	<b>28</b>
<b>11</b>	<b>CLEANING AND MAINTENANCE.....</b>	<b>28</b>
<b>12</b>	<b>DISMANTLING, TRANSPORT AND STORAGE .....</b>	<b>29</b>
12.1	DISMANTLING .....	29
12.2	TRANSPORT AND STORAGE .....	29
<b>13</b>	<b>DISPOSAL .....</b>	<b>30</b>

<b>14</b>	<b>WARRANTY AND LIABILITY .....</b>	<b>30</b>
<b>15</b>	<b>TECHNICAL DATA .....</b>	<b>31</b>
15.1	TECHNICAL DATA R 100C .....	31
15.2	TECHNICAL DATA R 100CL .....	32
	TECHNICAL DATA R 100CT .....	34
<b>16</b>	<b>REPAIRS .....</b>	<b>35</b>
<b>17</b>	<b>APPENDIX A .....</b>	<b>35</b>
17.1	DISPLAYING THE SYSTEM INFO: .....	35
17.2	REPAIR RETURN FORM .....	36

## Inhaltsverzeichnis

<b>18</b>	<b>ALLGEMEINE INFORMATIONEN .....</b>	<b>37</b>
18.1	AUSPACKEN DES GERÄTES .....	37
18.2	LIEFERUMFANG UND ZUBEHÖR .....	37
<b>19</b>	<b>SICHERHEITSHINWEISE .....</b>	<b>39</b>
19.1	ERLÄUTERUNG DER SICHERHEITSHINWEISE IN DER GEBRAUCHSANLEITUNG .....	39
19.2	ERLÄUTERUNG DER SICHERHEITSHINWEISE AUF DEM GERÄT .....	39
19.3	ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE .....	40
<b>20</b>	<b>AUFBAU .....</b>	<b>41</b>
20.1	HALTESTANGEN MONTIEREN .....	41
20.2	RÜHRWERK AM STATIV BEFESTIGEN .....	41
20.3	RÜHRWERKZEUG MONTIEREN .....	42
20.4	MONTAGE DES RÜHRWELLENSCHUTZES .....	42
<b>21</b>	<b>BEDIENUNG UND BETRIEB .....</b>	<b>43</b>
21.1	BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH .....	43
21.2	DAS BEDIENFELD .....	43
21.3	BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDS .....	44
21.4	BESCHREIBUNG DER RÜCKSEITE DES R 100 C / R 100CL / R 100 CT .....	45
21.5	GERÄT EINSCHALTEN .....	46
21.6	ZEITGESTEUERTER BETRIEB DES RÜHRWERKS .....	46
<b>22</b>	<b>SICHERHEITSFUNKTIONEN .....</b>	<b>47</b>
22.1	ROTORBLOCKADE ERKENNUNG .....	47
22.2	ÜBERLAST-SCHUTZ .....	47
22.3	ÜBERTEMPERATURSCHUTZ R 100C .....	47
22.4	ÜBERTEMPERATURSCHUTZ R 100CT .....	47
22.5	ÜBERTEMPERATURSCHUTZ R 100CL .....	48
22.6	I/O ANSCHLUSS (9-PIN SUB-D) .....	48
		48
<b>23</b>	<b>DIE RS232 SCHNITTSTELLE DES R 100C / R 100CL / R 100CT .....</b>	<b>49</b>
23.1	RS232 ANSCHLUSSKONFIGURATION ZWISCHEN PC UND R 100C / R 100CL / R 100CT .....	50
23.2	FORMAT EINES RS232-BEFEHLS .....	50
23.3	FORMAT DES CONTROLLER HANDSHAKE .....	51
23.4	RS232 BEFEHLE DES R 100C / R 100CL / R 100CT .....	52
23.5	PROGRAMMIERBEISPIELE .....	53
23.5.1	<i>Schreiben von Parametern zum Rührmotor .....</i>	53
23.5.2	<i>Auslesen von Parametern aus dem Rührmotor .....</i>	54

23.6	ANSCHLUSS VON MEHR ALS EINEM GERÄT AN DEN COMPUTER .....	54
<b>24</b>	<b>DAS SETUP MENÜ .....</b>	<b>56</b>
24.1	BEISPIEL: ÄNDERUNG DER SETUP EINSTELLUNGEN.....	57
<b>25</b>	<b>FEHLERMELDUNGEN .....</b>	<b>59</b>
<b>26</b>	<b>REINIGUNG UND WARTUNG .....</b>	<b>59</b>
<b>27</b>	<b>ABBAU TRANSPORT UND LAGERUNG.....</b>	<b>60</b>
27.1	ABBAU.....	60
27.2	TRANSPORT UND LAGERUNG.....	60
<b>28</b>	<b>ENTSORGUNG .....</b>	<b>60</b>
<b>29</b>	<b>GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS.....</b>	<b>61</b>
<b>30</b>	<b>TECHNISCHE DATEN .....</b>	<b>62</b>
30.1	TECHNISCHE DATEN R 100C.....	62
30.2	TECHNISCHE DATEN R 100CL.....	63
30.3	TECHNISCHE DATEN R 100CT.....	65
<b>31</b>	<b>REPARATUREN .....</b>	<b>66</b>
<b>32</b>	<b>APPENDIX A .....</b>	<b>66</b>
32.1	ANZEIGE DER SYSTEMINFORMATION:.....	66
32.2	RÜCKSENDEFORMULAR .....	67
<b>33</b>	<b>DECLARATION OF CONFORMITY / KONFORMITÄTSERKLÄRUNG .....</b>	<b>68</b>

# 1 User Instructions

## 1.1 Important Instructions for your safety



- Every user must read and understand this manual completely before use. Only instructed users may operate the instrument. Failure to do so can result in serious injury or death.
- Follow general instructions for hazard prevention and general safety instructions, e.g. wear protection clothing, eye protection and gloves.
- This operating manual is part of the product. Thus, it must always be easily accessible.
- Enclose this operating manual when transferring the device to another place.
- If this manual is lost, please request another one. Please contact your dealer or

Ingenieurbüro CAT  
M. Zipperer GmbH  
Wettelrunner Str. 6  
D-79282 Ballrechten-Döttingen  
Tel.: ++49-(0)7634-5056-800  
Fax: ++49-(0)7634-5056-801  
[www.cat-ing.de](http://www.cat-ing.de)  
info@cat-ing.de

## 1.2 Danger symbols in this operating manual

The safety instructions in this manual appear with the following danger symbols and danger levels:

### 1.2.1 Danger symbols:

	Hazard point		Electrical shock
	Risk of fire		Explosion
	Crushing		Bio hazard

### 1.2.2 Danger levels

<b>DANGER</b>	Will lead to severe injuries or death
<b>WARNING</b>	May lead to severe injuries or death
<b>CAUTION</b>	May lead to light to moderate injuries
<b>NOTICE</b>	May lead to material damage

## 2 General safety warnings and instructions

	<p><b>⚠ DANGER Risk of explosion.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do not operate the device in the vicinity of highly flammable or explosive substances. The instrument is not explosion-proof.</li> <li>• Do not use this device for processing any substances which could generate an explosive atmosphere.</li> <li>• Do not use this device to process any explosive or highly reactive substances.</li> </ul>
	<p><b>⚠ DANGER Electric shock as a result of penetration of liquid.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do not allow any liquids to penetrate the inside of the housing</li> <li>• Switch off the device and disconnect the power plug before starting cleaning or disinfection work. The On/Off Switch on the device does not disconnect the device from the power source.</li> <li>• Only plug the device back in if it is completely dry, both inside and outside.</li> </ul>
	<p><b>⚠ WARNING Risk from incorrect supply voltage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Only connect the device to an AC power source with a protective earth (PE).</li> <li>• Only connect the device to voltage sources which correspond to the electrical requirements on the type label.</li> </ul>
	<p><b>⚠ WARNING Electric shock due to damage to device or mains cable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Only connect the device to the mains supply if the device and the mains cable are undamaged</li> <li>• Only use devices that have been properly installed or repaired.</li> <li>• In case of danger, disconnect the device from the mains supply by pulling the power plug from the mains socket or by using the isolating device intended for this purpose (e.g. emergency stop switch)</li> </ul>
	<p><b>⚠ WARNING Lethal voltage inside the device</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do not open the device.</li> <li>• Ensure that the housing is always closed and undamaged so that no parts inside the housing can be contacted by accident.</li> <li>• Do not allow any liquids to penetrate the inside of the housing.</li> <li>• Repairs are only to be carried out by trained service technicians.</li> </ul>
	<p><b>⚠ WARNING Damages to health due to infectious liquids and pathogenic germs.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• When handling infectious liquids and pathogenic germs, observe the national regulations, the biological security level of your laboratory, the material safety data sheets and the manufacturer's application notes.</li> <li>• Wear personal protective equipment</li> <li>• For comprehensive regulations about handling germs or biological material of the risk group II or higher, please refer to the "Laboratory Biosafety Manual" in its respectively current valid version from the World Health Organization</li> </ul>
	<p><b>⚠ WARNING Risk of fire</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do not use this device to process any highly flammable liquids</li> </ul>
	<p><b>⚠ WARNING Damage to health due to contaminated device and accessories</b></p> <p>In the following cases, sample material can be released:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- improperly fixed agitator vessels</li> <li>- unstable vessels</li> <li>- damaged sealings</li> <li>- smashed glass vessels</li> <li>• Only mix in suitable vessels</li> <li>• Observe the nationally prescribed safety environment when working with hazardous, toxic and pathogenic samples. Pay particular attention to personal protective equipment (gloves, clothing, goggles, etc.), extraction, and the safety class of the lab.</li> <li>• Decontaminate the device and the accessories before storage and shipping.</li> </ul>

	<b>CAUTION</b> Poor safety due to inadequate fixing of the unit <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ensure that the unit is firmly attached to a solid stand.</li> </ul>
	<b>CAUTION</b> Poor safety due to incorrect accessories and spare parts. <p>The use of accessories and spare parts other than recommended by Ingenieurbüro CAT, M. Zipperer GmbH may impair the safety, function and precision of the device. Ingenieurbüro CAT, M. Zipperer GmbH cannot be held liable or accept any liability for damage resulting from the use of incorrect or non-recommended accessories and spare parts, or from the improper use of such equipment.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Only use accessories and spare parts recommended by Ingenieurbüro CAT, M. Zipperer GmbH</li> </ul>
	<b>CAUTION</b> Crush hazard due to moving parts <ul style="list-style-type: none"> <li>• Always use a stirring shaft protector</li> <li>• Do not replace any consumables as long as the device is running.</li> <li>• Do not detach the stirring shaft protector as long as the device is running</li> <li>• Only switch-on the device with properly mounted tools and completely closed stirring shaft protector.</li> </ul>

## 2.1 Warning signs on the device



**WARNING** This symbol indicates to read the instruction manual carefully prior to operation of the instrument. Please mark points which require special attention in your field of application so they are not overlooked. Disregarding of warnings may result in impairment of serviceability as well as impairment of the user.

## 2.2 Warning signs on the device



### WARNING!

This symbol indicates to read the instruction manual carefully prior to operation of the instrument. Please mark points which require special attention in your field of application so they are not overlooked. Disregarding of warnings may result in impairment of serviceability as well as impairment of the user.

## 3 General Information

The overhead stirrers R 100C / R 100CL / R 100CT are designed in accordance with Safety Class 1, and built and tested in accordance with DIN EN 61010.

According to these regulations, the unit is designed to meet the requirements for safe and correct operations. To maintain the proper safety and operational functions of the instrument, the user should follow the instructions and safety guidelines in this manual.

### 3.1 Scope of Delivery

Please check that the package contains the following:

1 Overhead Stirrer R 100C	Part No. 60218-0000 (230V) with EU plug or
1 Overhead Stirrer R 100C	Part No. 60218-0003 (230V) with UK plug or
1 Overhead Stirrer R 100C	Part No. 60218-0001 (115V) with US plug or
1 Overhead Stirrer R 100CT	Part No. 60314-0000 (230V) with EU plug or
1 Overhead Stirrer R 100CT	Part No. 60314-0003 (230V) with UK plug or
1 Overhead Stirrer R 100CT	Part No. 60314-0001 (115V) with US plug or
1 Overhead Stirrer R 100CL	Part No. 60315-0000 (230V) with EU plug or
1 Overhead Stirrer R 100CL	Part No. 60315-0003 (230V) with UK plug or
1 Overhead Stirrer R 100CL	Part No. 60315-0001 (115V) with US plug
2 Support Rods	Part No. 10402-0064
1 Chuck key	
1 Instruction Manual	

## **Accessories and stirring tools (optional):**

U-Stand	Part No. 60494-0000
Special Clamp to fix the unit to a stand	Part No. 60495-0000
Stirring shaft protector to be fixed to the stand	Part No. 20618-0060
„Jumbo“-Clamp to fix	
Stirring shaft protector to the stand	Part No. 8B00565000
Y-Cabel for connection of further units via RS232	Part No. 60729-0000
RS 232 Interface cable D-Sub 9pin 1,8m	Part No. 30275-0051
USB to RS23 Adapter	Part No. 30244-0001
Software Stirrer Control	Part No. (upon request)

Please see price list for further accessories such as suitable stirring paddles

## **4 Unpacking**

Unpack the instrument carefully and check to see that it is not damaged. It is important that any damage incurred in transport be recognized at the time of unpacking. Notify your carrier or forwarding agent immediately in case of such damage.

### **⚠ WARNING**

- Read this instruction manual carefully before operating the instrument. Should there be any additional questions, after reading these instructions, concerning the set-up, operation or warranty, please contact either your distributor, or the manufacturer.
- After reading and understanding the instruction manual you may now start operating the unit.
- Store the instruction manual in a place easily accessible to every user.

## **5 Set-up**

### **⚠ DANGER**



- The units are not to be used in rooms with danger of explosion.
- Do not use this device to process any highly flammable liquids
- The unit is not to be used without supervision.

Please put the unit on to a fire-proof respectively non-combustible even surface.

### **5.1 Electrical Connection**

### **⚠ WARNING**



A earthing-pin plug (DIN 49441 CEE 7/VII10/ 16 A 250 V, a standard plug in Germany, Austria, the Netherlands, Belgium, France, Norway, Sweden, Finland, Denmark, Portugal and Spain) is standard on all instruments. For North America instruments feature standard US plugs (NEMA Pub.No.WDI1961 ASA C 73.1. 1961 page 8 15A 125V,), for the UK with a standard UK plug BS 1363.

- When operating the instruments in countries with different AC plug systems use an approved adapter or have a qualified electrician replace the AC plug with an approved model suitable for the country of operation.
- The instrument is earthed as supplied. When replacing the original AC plug, ensure that the earth conductor is connected to the new plug!
- When connecting the instrument to an AC power outlet, ensure that your local supply voltage matches that indicated on the instrument's rating plate.


Before connection the instrument to the mains ensure that the rocker switch (1) is set to the „OFF“-position.

## 5.2 Mounting of Support Rods

### ⚠WARNING

The device operates with a high torque and vibrated when running. Insufficient mounted mechanical parts may detach themselves and endanger the health of the user.

- Ensure that all mechanical connections are firmly tightened.
- Ensure that the unit is firmly attached to a stand.

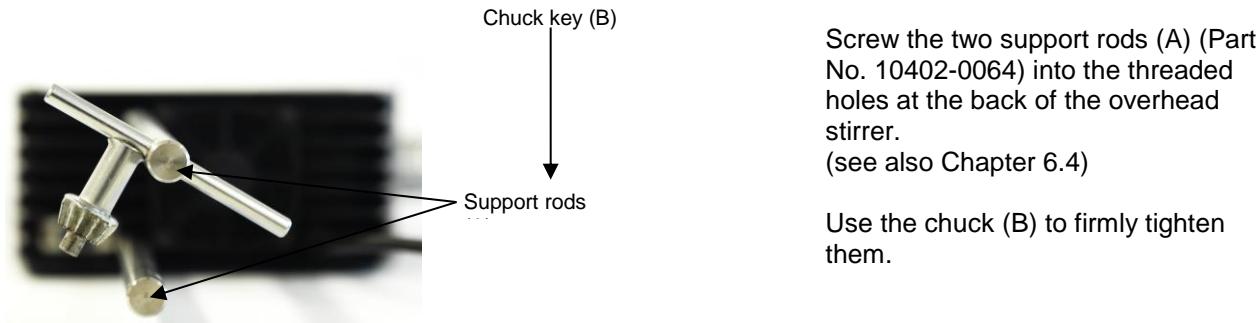


Screw the two support rods (A) (Part No. 10402-0064) into the threaded holes at the back of the overhead stirrer.  
(see also Chapter 6.4)

Use the chuck (B) to firmly tighten them.

## 5.3 Attach the Overhead Stirrer to a Stand

### ⚠WARNING


- Ensure that all mechanical connections are firmly tightened.

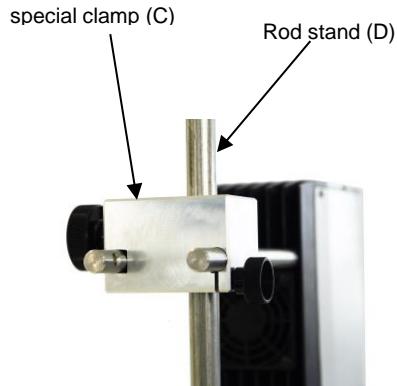

Mount the special clamp (Part No. 60495-0000) to the rod (C) of the stand (D). Insert the support rods (A) of the overhead stirrer into the openings of the special clamp (C) and turn the knurled screws (E) until the drive unit is firmly attached to the stand.


knurled screw (E)

## 5.4 Attachment of Stirring Paddle

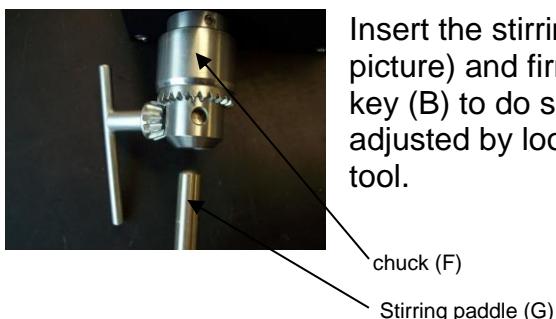

Insert the stirring paddle (G) into the chuck (F) (as shown in the picture) and firmly tighten it in the desired position. Use the chuck key (B) to do so. The immersion depths of the stirring tool may be adjusted by loosening the chuck (F) and axially moving the stirring tool.

## 5.5 Assembling the Shaft Protector

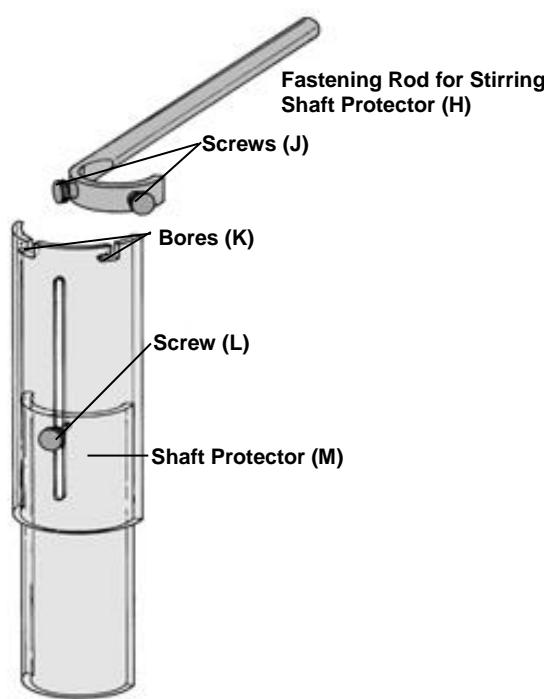

**WARNING** Use a stirring shaft protector (Part No. 20618-0060) to provide protection against injury when working with the unit.

Attach the fastening rod (H) of the shaft protector (M) in front of the chuck to the stand; e.g. use cross over clamp part no. 60492-0000) to fix the stirring shaft protector. Now bring the pockets (K) to the screws (J) and turn the stirring shaft protector to the left to the limit stop. The screw (L) is used to adjust the length of the stirring shaft protector.

Check that the stirring shaft protector is held in position securely prior to each use and also at regular intervals. The position of the stirring shaft protector must only be adjusted when the unit is stationary and the power supply is disconnected.

## 6 Set-up and Operation

### 6.1 Intended Use

The R 100C / R 100CL / R 100CT is designed for use in chemical and biological laboratories of industrial enterprises, universities and pharmacies. It is suitable for stirring and mixing of liquids from medium to high viscosity. For correct use the device must be fixed to an appropriate stand.


To ensure maximum service life, observe the specified ambient conditions (temperature and humidity) and ensure that the instrument is not exposed to a corrosive atmosphere.

**NOTICE**

The device is not suitable for permanent use

## 6.2 The Front Panel Controls

The innovative key-pad makes data entry easy and incorporates a 2-line alpha-numeric LCD-display (1) which shows all relevant data. The entry and changing of timer or setup settings is made via the setting control knob (5), the motor speed is set with the right speed control knob (7).

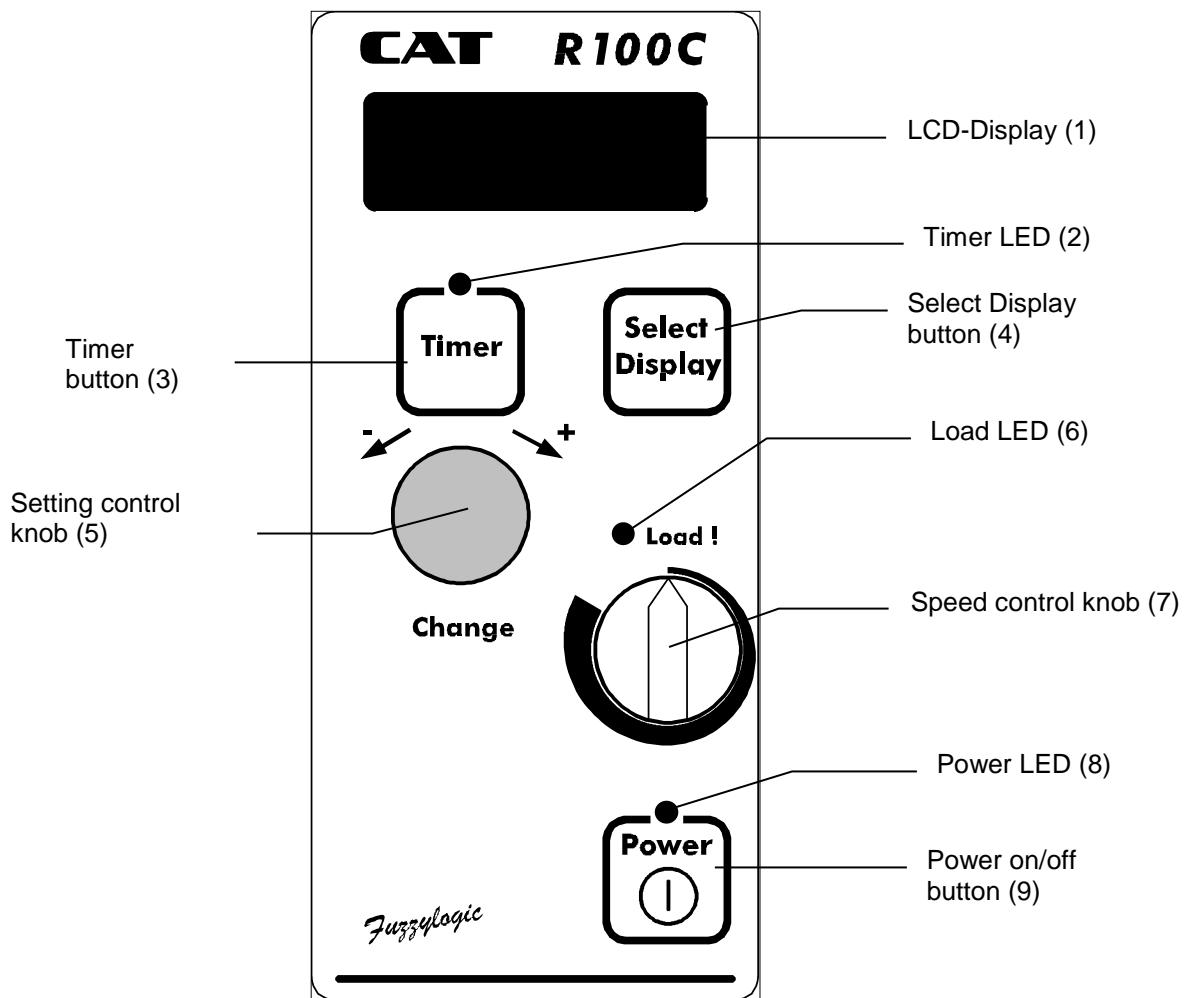


(view on the R 100C / R 100CL / R 100CT front panel)

### 6.3 Description of the front panel functions

<b>LCD display (1)</b>	The LCD display shows all relevant system data
<b>Timer LED (2)</b>	indicates that timer is active and unit will be automatically switched off when timer is expired
<b>Timer button (3)</b>	If required, pressing this key initiates the timer function which will shut down the R 100C / R 100CL / R 100CT. To change the timer setting use the setting control knob. The timer is calibrated to show - days : hours : minutes.
<b>Select Display button (4)</b>	Press this key once shortly to step from one display option to the next. Press and hold this key for 3 seconds to zero the relative torque measurement (Mr). Press and hold this key for at least 5 seconds to switch back from relative torque measurement (Mr) to absolute torque measurement (Ma). (The same applies also to the Power output measurement function)
<b>Setting control knob (5)</b>	entry and change of timer or setup settings
<b>Load LED(6)</b>	Indicates when the unit is not able to hold set motor speed due to too high torque taken from motor shaft. Under this condition the unit will reduce the real motor speed so that the maximum allowed motor torque is not exceeded.
<b>Speed control knob (7)</b>	setting the speed manually
<b>Power LED(8)</b>	indicates that unit is powered up
<b>Power on/off button (9)</b>	Press this key to turn the unit on or off.

## 6.4 Description of the rear panel on the R 100C / R 100CL / R 100CT

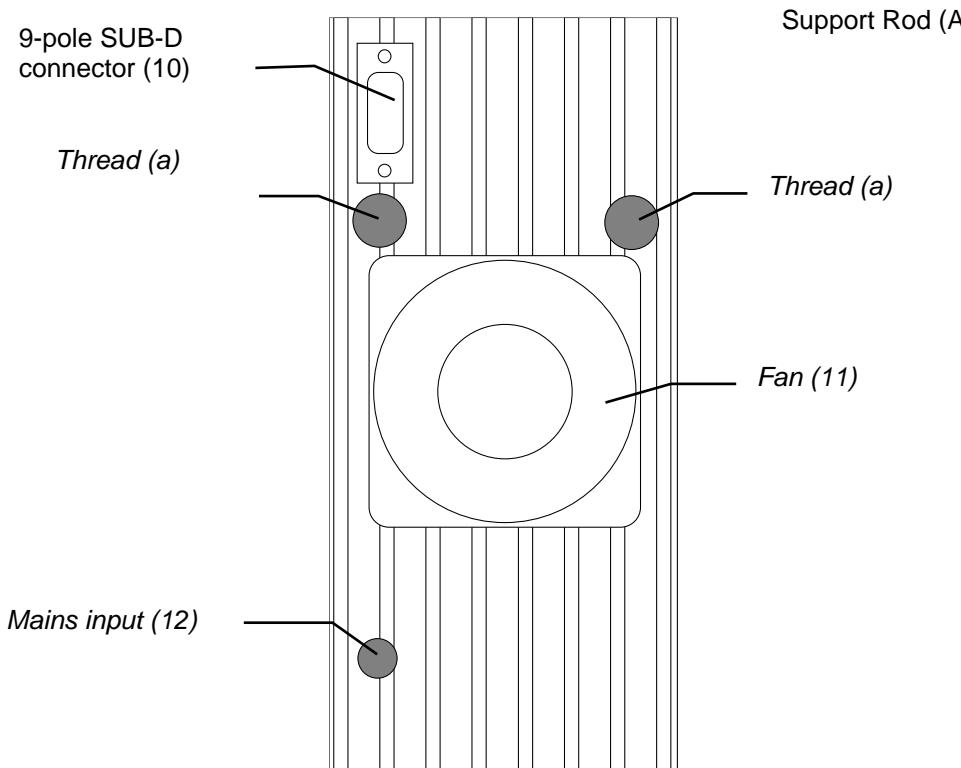


(rear view of the R 100C / R 100CL / R 100CT)

<b>9-pole SUB-D connector</b>	In/Output for: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RS232 interface (full duplex)</li> <li>▪ analogue input for speed setting via voltage signal</li> <li>▪ input range: 0-10V, operation range programmable</li> <li>▪ analogue output for speed, torque or power monitoring.</li> </ul> <p>output range: 0-4V, operation range programmable</p>
<b>mains power supply</b>	make sure that the voltage printed on the R 100C corresponds to the voltage from your mains !

On the rear panel of the R 100C / R 100CL / R 100CT you will find 2 threads (a) to attach the support rods (A), a 9-pin SUB-D connector (10), a fan and the mains power supply cable (12).

support rod (A)

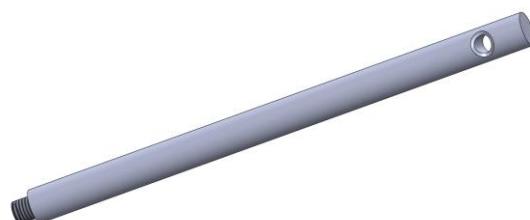

## 6.5 Stirring operation

### **DANGER**

- The units are not to be used in rooms with danger of explosion.
- The unit is not to be used without supervision.

### **WARNING**

- When connecting the instrument to an AC power outlet, ensure that your local supply voltage matches that indicated on the instrument's rating plate.
- Avoid splashing of liquids by using a suitable vessel, lower liquid level. Make sure that suitable protective clothing and eye-wear is used.
- This instruction sheet does not purport to address all of the safety problems which might result from the use of this instrument, chemicals, reagents, apparatus or equipment employed in any specific test or protocols. It is the responsibility of the user to consult their authorised safety advisors and establish appropriate health and safety practices and then determine the application of regulatory limitations prior to use.

Please put the unit on to a fire-proof respectively non-combustible even surface.

- Set the speed setting knob (7) to minimum.
- Press the power on/off button (9)
- Set the desired motor speed using the speed setting knob (7).  
The digital value of the set motor speed can be read out in the top line of the display (1)



**The maximum allowed motor speed can be adjusted / limited in the setup menu**

The R 100C / R 100CL / R 100CT has a soft start feature which helps to prevent the liquid from splashing.

## 6.6 Timer controlled operation

The Timer function can be activated by pressing the **Timer** key (3). The Edit arrow appears in the display (1) and the time can be changed in increments of one minute by turning the setting control knob (5). If the time is set to zero, the timer function is disabled. If, for example, a time of ten minutes is selected (00:10:00), the unit will shut down after ten minutes. The readout of the timer is in: days : hours : minutes

- **press Timer (3)** and then **turn the setting control knob (5)** to set the desired shut down time.
- The Timer LED signals if the timer is running

## 7 Safety Functions

### 7.1 Rotor stuck detection

If the torque increase versus time exceeds a certain limit the unit will assume that the rotor was suddenly blocked and will switch off immediately.

Cut-off limit sensitivity can be adjusted in the Set-up menu (→ Cut off limit)

### 7.2 Overload protection

If the torque or power drawn from the stirring motor exceeds the allowed range, the unit will automatically reduce the motor speed until the torque is reduced to the allowed range. If this happens the LED Load (6) is switched on.

As long as the Load LED (6) is on, the motor is not able to hold the set motor speed.

### 7.3 Overtemperature protection R 100C

If the temperature inside the unit exceeds the maximum operating temperature, the unit will automatically reduce power output (speed and torque) in order to get back to a safe operating point (= fold back characteristic). This prevents the unit to be destroyed by constant overload operation. This overload condition is also signalled by the red 'Load' LED (6).

Furthermore a cooling fan (11) on the rear side of the instrument is automatically switched on if required.

If the temperature inside the R 100C exceeds 70°C by any means, the unit will shut down immediately. This safety feature is fully "redundant". The unit either shuts down if the microprocessor measures a temperature higher than 70°C, or if the thermo-switch (inside the R 100C) detects a temperature higher than 70°C.

**Important Note:**



Before re-starting the unit after cooling down, switch it off and then on again by using the on/off button.

### 7.4 Overtemperature protection R 100CL

If the temperature inside the unit exceeds the maximum operating temperature, the unit will automatically reduce power output (speed and torque) in order to get back to a safe operating point (= fold back characteristic). This prevents the unit to be destroyed by constant overload operation. This overload condition is also signalled by the red 'Load' LED (6).

Furthermore a cooling fan (11) on the rear side of the instrument is automatically switched on if required.

## 7.5 Over-temperature protection R 100CT

If the temperature inside the unit exceeds the maximum operating temperature, the unit will automatically reduce power output (speed and torque) in order to get back to a safe operating point (= fold back characteristic). This prevents the unit to be destroyed by constant overload operation. This overload condition is also signaled by the red 'Load' LED (6).

Furthermore a cooling fan (11) on the rear side of the instrument is automatically switched on if required.

If the temperature inside the R 100CT exceeds 70°C by any means, the unit will shut down immediately. This safety feature is fully "redundant".


## 7.6 I/O Connector (9-pin SUB-D)

### Pinout of the I/O connector

The following signals are led out on the 9-pin SUB-D connector on the rear side of the instrument:

- RS232 control signals
- Analogue input (0-10V) for speed override.
- Analogue output (0-4V) for recording of process parameters (speed, torque, power)

Pin Number	Description
1	+ 5V (max. 10mA)
2	TxD (RS232 transmit data)
3	RxD (RS232 receive data)
4	n.c.
5	GND (signal ground)
6	analogue output (0-4V)
7	n.c.
8	n.c.
9	analogue input (0-10V)

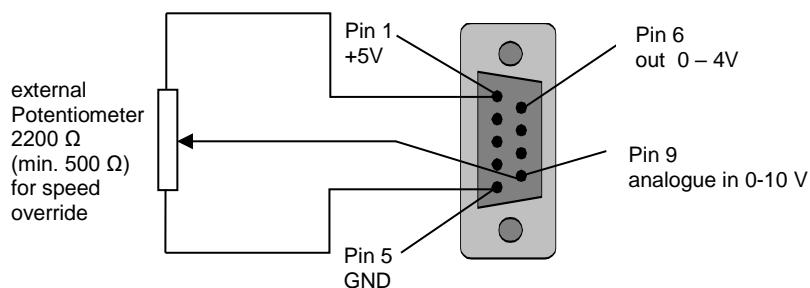

Socket of the I/O connector (view on socket - 9 pin Sub-D socket)

## 8 The RS232 interface of the R 100C / R 100CL / R 100CT

The RS232 interface enables remote control of all stirrer functions. In this configuration a computer can access each connected unit via a sub address (daisy chaining). This address is programmable for every unit (→Setup menu, slave-address).

For daisy-chaining, the transmit line (Tx<sub>D</sub>) of the PC is connected to the receive line (Rx<sub>D</sub>) of the first unit. The transmit line of this unit is then connected to the receive line of the next unit in the chain. The transmit line of the last unit in the chain is returned to the receive line of the PC, which closes the link (ring). You achieve this by using one or more Y cables (PN 60729-00). For each additional device, you will need a Y-cable, e.g. for 3 devices to be connected, 2 Y-cables are required (see also Chapter 8.6)

For addressing a specific unit in a daisy-chain, each controller carries a so called 'Slave-address' which can be any number from 1 to 255. The default slave address is 1.

The slave-address 0 is defined as the general call address on which all controllers will respond.

The slave-address can be set/changed in the Setup-menu.


A **Windows® Software** to control a connected unit is optional available.

*Parameters of the serial interface (1200-4800,8,N,1):*

Baudrate:	1200-4800 Baud (1200 default, see also: Set-up menu)
Databits:	8 Bit
Parity:	none
Stopbits:	1

**Pinout of the RS232 connector:**


Description	pin number
TxD (transmit data)	2
RxD (receive data)	3
GND (GROUND)	5

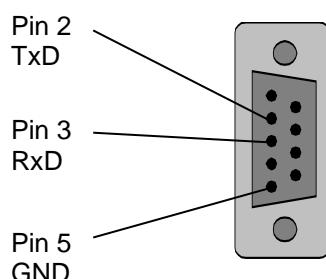


*socket of the serial interface (view on socket – female 9 pin Sub-D socket)*

## 8.1 RS232 Connection configuration between PC and the R 100C / R 100CL / R 100CT

### a) PC with 9-pin RS232-plug

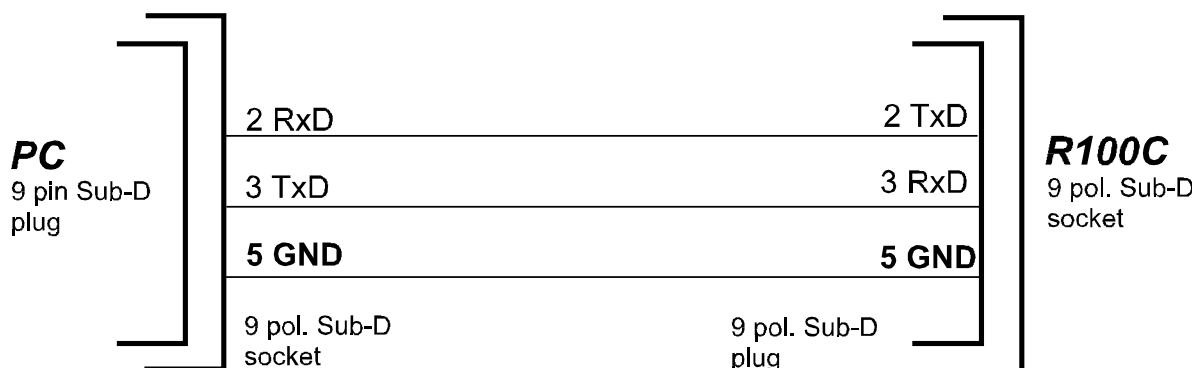

### b) PC with a 25-pin RS232-plug

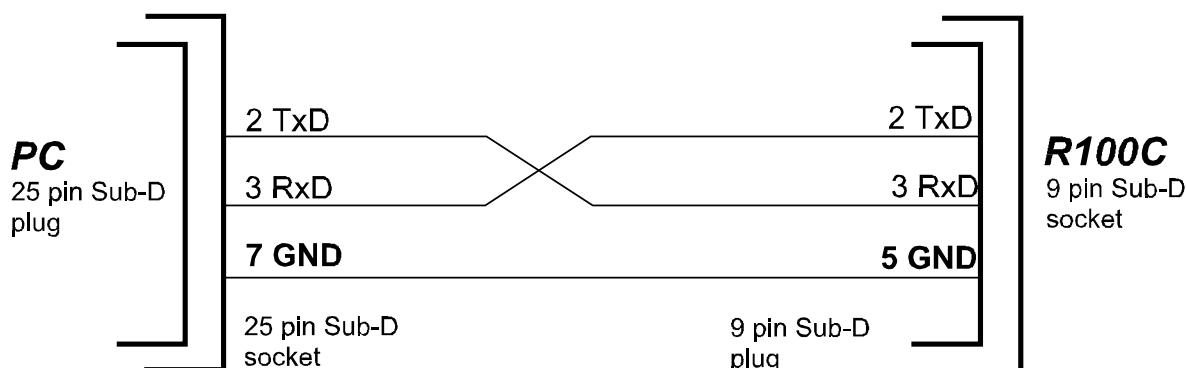

## 8.2 Format of an RS232-Command

Each command which is sent to the device must have the format:

**ADR , CMDCODE , PARAMETERLIST <CR>**

Description:

**ADR:** Slave Address of the unit to execute the command

**CMDCODE:** Command-code

**PARAMETERLIST:** 1 to 6 parameters separated by commas

**CR:** The command string must be terminated by Carriage/Return (ASCII 13)

### 8.3 Format of the Controller Handshake

After receiving a RS232-command the unit will:

1. Send the received command to the next unit (or back to the PC - daisy chaining)
2. Answer with a handshake string, which is defined as follows:

**ADR , "HS", RETCODE , PARAMETERLIST CR**

#### Explanation:

- ADR:** Slave Address of the unit sending the handshake
- RETCODE:** Errorcode (see table 1 below)
- PARAMETERLIST:** 1 to 6 parameters, each parameter is separated by a comma "," (see also table 2, Command codes)
- CR** the handshake as any command, is terminated by ASCII-code 13 (CR)

#### **Table of return codes:**

(Table1)

Return Code	Explanation	Parameter List
OK	command executed, no error	see table 1
UC	unknown command	none
PA	wrong parameter number (too few or too many parameters specified)	none
NA	command is not allowed in actual operation mode	actual operation mode
PR	at least one parameter is out of range	none
PL	at least one parameter is too long	none
DF	unknown data format	none

## 8.4 RS232 commands of the R 100C / R 100CL / R 100CT

Table 2:

CMD. CODE	Explanation	Parameter list	Range
RAC	Read actual settings from the unit	1. Dummy parameter to initiate transfer -> Controller sends in handshake A) actual motor speed (rpm) B) actual torque (relative) C) actual torque (absolute) D) actual power (relative) E) actual power (absolute)	1
WTR	Write Timer	A) Timer value in [sec]	0..2592000
RTR	Read Timer	1. Dummy parameter to initiate transfer -> Controller sends in handshake: A) Timer value (seconds) → 0 = Timer disabled	1 0..2592000
WSE	Write Motor (SET) define motor speed setpoint in rmp's	A) Motor speed in rpm's 0 → Motor is switched stopped (speed=0) if selected speed is above allowed limit, value will be reduced to allowed limit (→ Set-up menu, Max MotorRpm)	0..2000
RSE	Read motor setpoint (SET)	1. Dummy parameter to initiate transfer -> Controller sends in handshake: A) Motor setpoint in rpm	1 0..2000
RSS	Read system status	1. Dummy parameter to initiate transfer -> Controller sends in handshake: 1. actual systemstatus code 1 → normal operation  2. Overload condition 0 → no overload condition 1 → Motor is under overload operation	1 1 0/1
RTY	Read Type Information of unit	1. Dummy parameter to initiate transfer -> Controller sends in handshake: A) name of connected device B) firmware version number C) ON/OFF counts D) total operation time in minutes	1 string string number number
WSM	Keyboard or RS232 speed control (Write serial mode)  Select if setting for motor speed is accepted from frontpanel (speed control knob) or via RS232 command (WSE)	A) Control parameter  0 → frontpanel control of motor speed 1 → RS232 control of motor speed (via WSE command)	0/1


CMD. CODE	Explanation	Parameter list	Range
KEN	Lock/Unlock frontpanel keyboard	1. lock / unlock parameter  0 → frontpanel keyboard is disabled (except On/Off button) 1 → frontpanel keyboard is enabled	0/1
WSA	Set RS232 slave-address, + renumber slaves	1. New slave-address of unit	0...255
OFF	Switch unit off	1. Security parameter	1234
WEE	Save set-up settings to EEPROM	1. Security parameter	4321

## 8.5 Programming examples

The following application examples show how RS232 commands can be sent to the stirrer and how actual parameters can be read out from the stirrer.

### 8.5.1 Writing parameters to the stirrer

If, for example the motor speed should be set to 500 rpm's, the following two command strings have to be sent to the unit with slave-address 1:

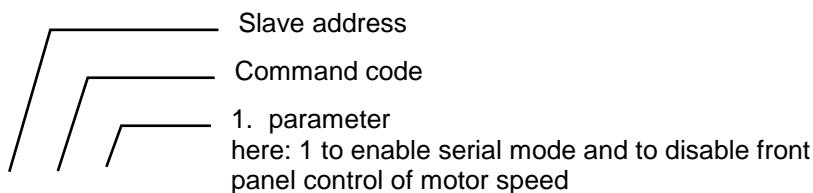

**1,WSM,1** ; 1. command: disable front panel control and enable RS232 control  
**1,WMS,500** ; 2. command: set motor speed to 500 rpm


The R 100 Controller then sends the following strings to the next unit (or back to the PC if only one device is connected):

**1,WSM,1** ; Echo of the 1. Command  
**1,HS,OK** ; Handshake (response) to the 1. Command (=accepted, no error)


**1,WMS,500** ; Echo of the 2. command  
**1,HS,OK** ; Handshake (response) to the 2. Command (=accepted, no error)

### 8.5.2 Reading parameters from the stirrer

To read the actual values of motor speed, torque and power output send the following command to the unit with SlaveAddress 1.

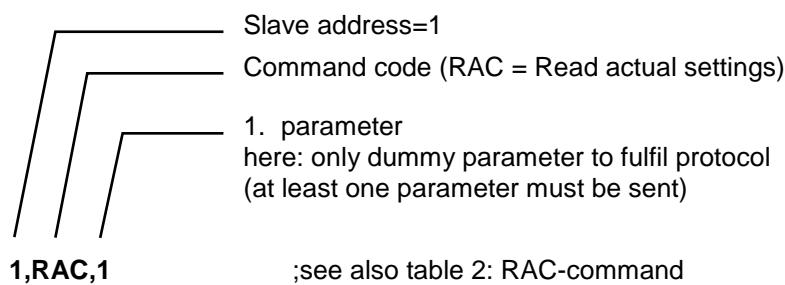

The Controller then sends the following two strings to the next unit (or back to the PC):

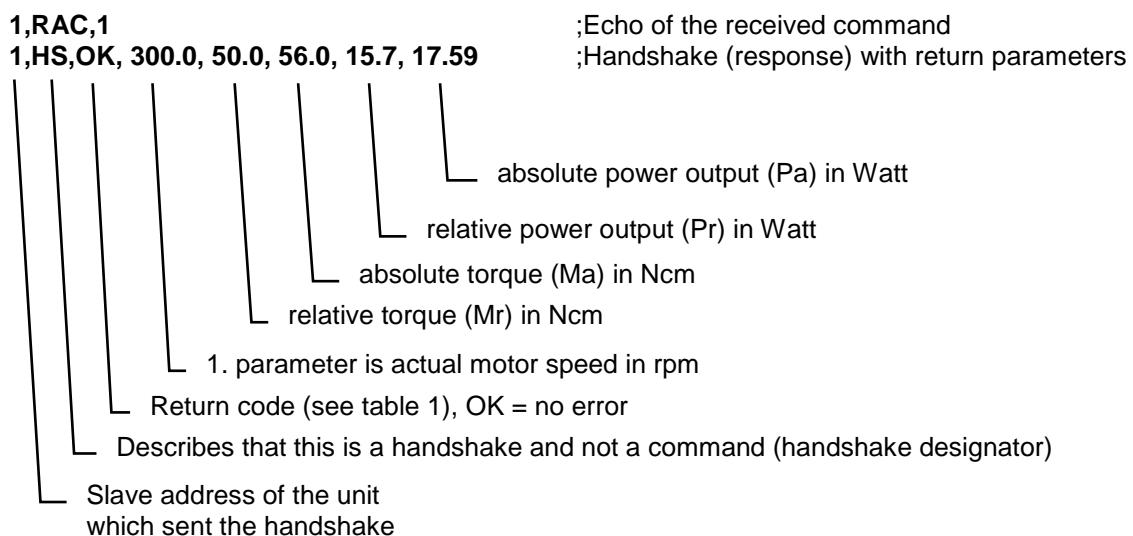

Every command or handshake sequence is terminated by ASCII-Code 13 (CR)

## 8.6 Connection of more than one unit to a computer


The powerful protocol of the RS232 interface allows also for connection of other Laboratory instruments like hotplate stirrers (M 26, MCS 66), micrometering pumps (HPLH series), dispensers to only one RS232 interface on the computer side. By assigning different slave-addresses to each connected unit the computer can access each unit individually.

For connection of more than one unit to a computer a special Y-cable is used for every additional unit (RS232 Y-cable part no.: 60729-0000).

For application adaptation a Windows® program is optionally available.

## Application example:

(schematic representation)

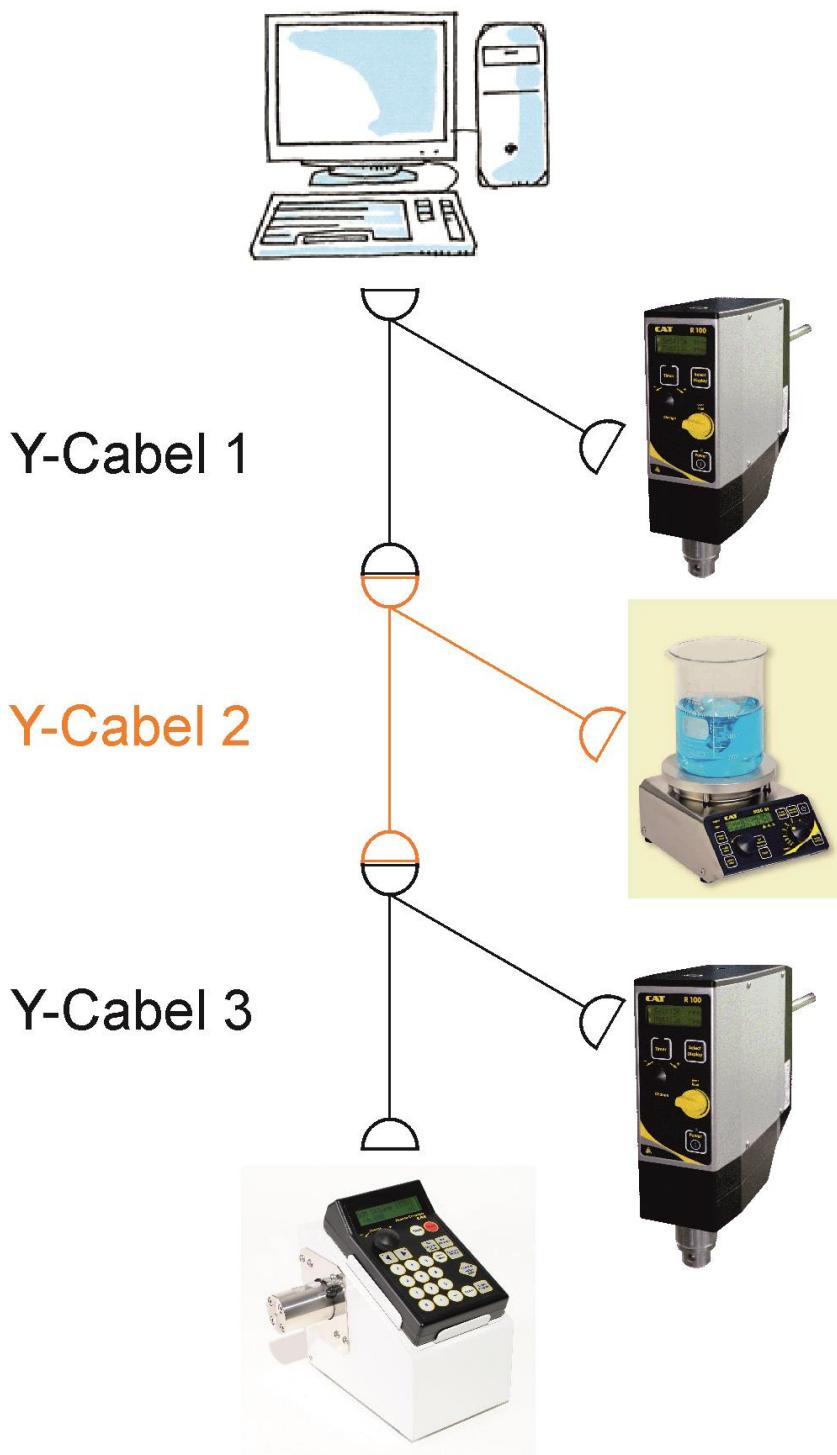

## 9 The Setup menu

Global settings are stored in a non-volatile memory (EEPROM). To modify these global settings press and hold the 'Select Display' key, while switching the unit on with the **Power On/Off** key.

**The following settings could be adjusted in the setup menu of the R 100C / R 100CL/ R 100CT:**

RS232 Address	Defines the address under which the stirrer can be accessed using RS232 commands. factory setting: 1 range: 1-255
Baudrate	Baudrate of the RS232 interface factory setting: 1200 Baud options: 1200, 2400, 4800 Baud
Max MotorRpm	User selectable maximum motor speed in rpm. factory setting <b>R 100C</b> : 2000 rpm range: 40-2000 rpm factory setting <b>R 100CL</b> : 1100 rpm range: 30-1100 rpm factory setting <b>R 100CT</b> : 500 rpm range: 10-500 rpm
Min MotorRpm	User selectable minimum motor speed in rpm. factory setting <b>R 100C</b> : 40 rpm range: 40-2000 rpm factory setting <b>R 100CL</b> : 30 rpm range: 30-1100 rpm factory setting <b>R 100CT</b> : 10 rpm range: 10-500 rpm
Max torque	Maximum allowed torque on shaft in Ncm factory setting <b>R 100C</b> : 150 Ncm Range: 10-150 Ncm Maximum allowed torque on shaft in Ncm factory setting <b>R 100CL</b> : 250 Ncm Range: 10-250 Ncm Maximum allowed torque on shaft in Ncm factory setting <b>R 100CT</b> : 600 Ncm factory setting: 600 Ncm Range: 10-600 Ncm
CutOff limit	Cut-off limit sensitivity in percent (→ rotor stuck detection) If the torque increase versus time exceeds a certain limit the unit will assume that the rotor was suddenly blocked. If this happens the unit will shut down immediately.  factory setting: 60% range: 10-100% (100% disables this safety check)   The lower the entered value, the more sensitive the unit will react on sudden torque increases.
Analogue input	Allow or block speed setting via external analogue voltage control.

An Inp. F=0	Defines the control voltage ( $\rightarrow$ analogue input) when the motor has to be stopped (speed = 0). The voltage at the analogue input functions as multiplication factor onto the frontally set speed ( $\rightarrow$ speed control knob). This value reflects the input voltage at which the multiplication factor is zero. This setting is only relevant if the analogue input is enabled (see above). Factory setting: 0.0 V Range: -20.0 to +30.0 V (only to define the load line, max. applied voltage: 0 - 10 V)
An Inp. F=1	This value reflects the input voltage at which the multiplication factor of the speed is 1.0. Factory setting: 24.0 V
An Output	Selects which function/value has to be monitored on the analogue output pin. Factory setting: DISABLED Available options: Torque-R (relative torque) Torque-A (absolute torque) Power -R (relative power) Power-A (absolute power) DISABLED (output de-activated, 0V output)
An. Out U=0V	This value defines the operation value (speed, torque or power) which is related to a voltage outlet of <b>0.0V</b> at the analogue pin output (pin no. 6)
An. Out U=4V	This value indicates which operation value (speed, torque or power) is related to the output voltage of <b>4.0V</b> at the analogue pin output (pin no. 6).

## 9.1 Example: How to change setup settings

Example of the necessary steps to set/define the maximum allowed motor speed in the setup menu:

- **press** and hold the ‘**Select Display**’ key (4), whilst switching on the R 100C / R 100CT. The unit initialises and then switches into the Setup menu.



The ‘**Select Display**’ key (4) must be pressed down until the Setup menu appears on the display.

- **turn** the handwheel (5) until ‘Max MotorRpm’ occurs on the display
- **press** the **Timer** key (3) to edit the max. motor speed (→ Edit arrow appears).
- **turn** the handwheel (5) to adjust the value.
- **press** the ‘**Select Display**’ key (4) to leave the setup menu.
- **press** the ‘**Select Display**’ key (4) once again when the units asks to save the setup parameters.




### Important Note

The different options/parameters in the setup menu can be displayed/selected by simply turning the handwheel (5). To change a displayed value press the Timer key (3) and an edit arrow (→) will appear in front of the parameter to be changed. As long as the edit arrow is on the display, turning the handwheel (5) will change the displayed value. If the handwheel (5) is not touched for approx. 3 seconds the edit arrow will disappear and an other menu option can be selected by turning the handwheel (5).

When editing the setup parameters, the ‘**Select Display**’ button (4) is used to leave the setup menu, or to confirm a selection. The ‘**Timer**’ button (3) is used to edit/change a displayed value.

The Setup-menu can only be left by pressing the Power On/Off key (9) or the ‘Select Display’ key (4)!

Pressing the Power On/Off key (9) from within the setup menu will prevent the unit to store eventually changed settings to non-volatile memory. After pressing the ‘**Select Display**’ key (4) the unit will ask if the settings should be stored to non-volatile memory. To confirm this question press ‘Select Display’ (4) again. If the parameters should not be stored turn the handwheel (5) until “NO” is displayed and then press the ‘**Select Display**’ button (4).

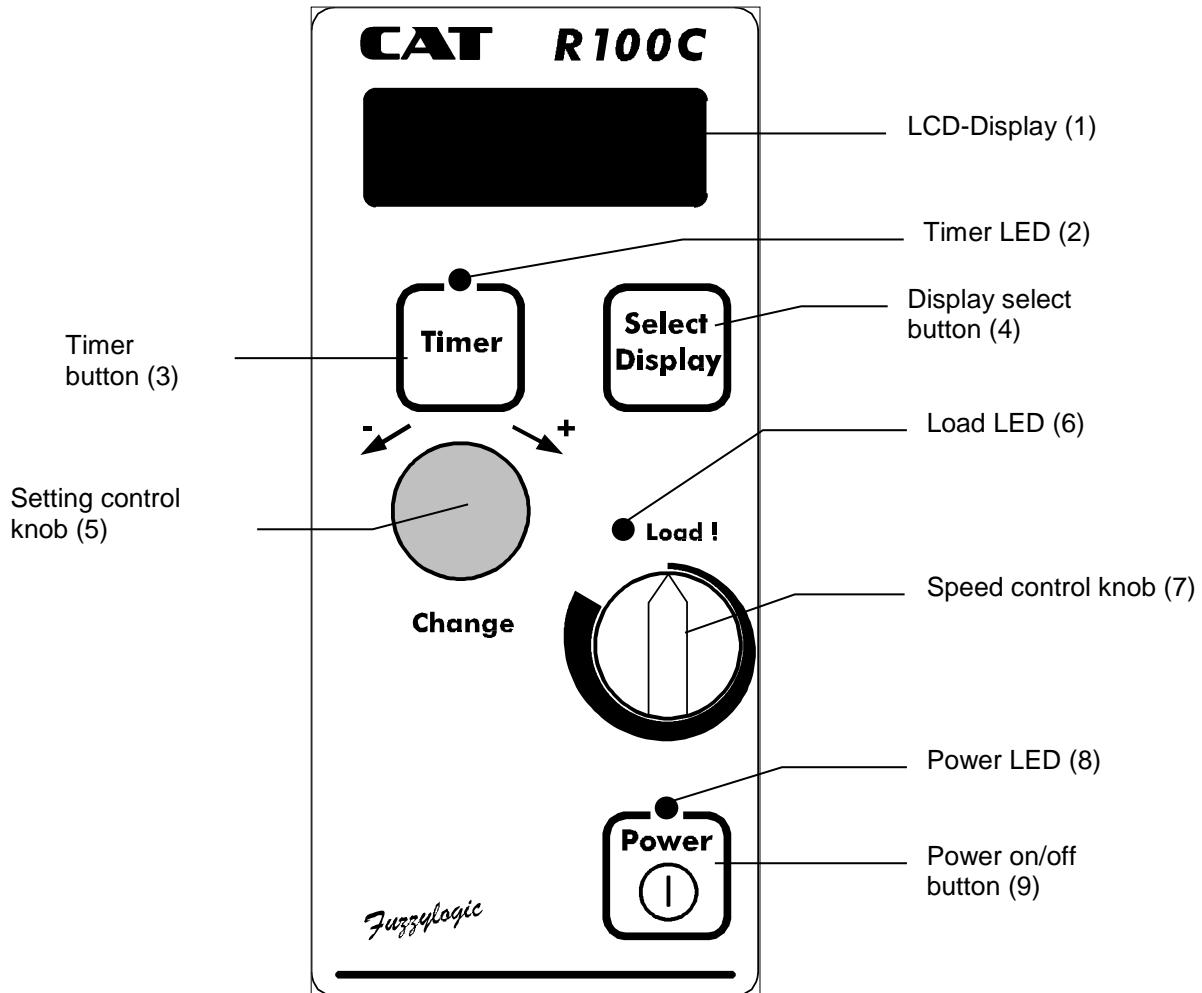

(view on the R 100C / R 100CL / R 100CT front panel)

## 10 Error messages

The R 100C / R 100CL / R 100CT overhead stirrer has an on-board self diagnostic program that detects possible failures and, should one occur, the R 100C / R 100CL / R 100CT shuts itself down. To enable the user to prevent the problem re-occurring, the R 100C / R 100CL / R 100CT will display any of the following error messages as it is switched on again. Please read carefully the following table of error messages.

Error message:	Reason for shut down:
Time-out	the programmable timer has expired (timer key)
rotor stuck	A too fast increase of rotor torque was detected (see also: Setup menu)
Overtemp.	the motor temperature was too high
RS232 Off	The unit was switched off by an RS232 command
Sensor Err.	The temperature measurement sensor or circuit is damaged

## 11 Cleaning and Maintenance

The outer casing consists of painted or anodised aluminium and a chemically resistant splash-proof membrane key-pad and therefore easily cleaned with warm water and any suitable liquid laboratory detergent. Do not use steel wool or any similar plastic wool sponge to clean the unit.




**WARNING**

In case of malfunction do not attempt to repair the unit.  
There are no user-serviceable parts in this instrument.

The stirrer R 100C / R 100CL / R 100CT should only be opened and repaired by authorised service personnel. Any work on the electronics inside the unit should only be carried out by knowledgeable, trained personnel. Any attempt by the user to repair the unit will immediately render the guarantee null and void. Please contact your local distributor in the event of a problem.

## 12 Dismantling, Transport and Storage

### 12.1 Dismantling

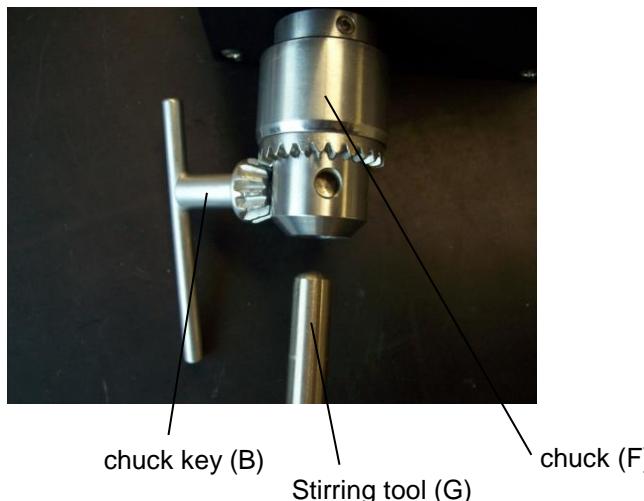

Switch the unit off.

Disconnect the unit from the mains.

Remove any glass beakers and any other equipment around the overhead stirrer.

Remove the stirring tool (G) by loosening the chuck (F) with the chuck key (B).

Loosen the special clamp (C) and remove the clamp from the support rods.

Unscrew the support rods (A).

Now you may remove the instrument from the working area.

### 12.2 Transport and Storage

#### Prior to transport:

Switch the instrument off and unplug the power supply.

Place the instrument and its parts in its original packaging or another suitable container to protect it during transport. Close the packaging with adhesive tape.

Store the instrument in a dry environment. Please observe the specified conditions of the ambient (temperature and humidity).

Do not subject the instrument to mechanical shocks or vibration during transporting it.

In case you do not use the original packaging please mark the box with the following notes:

- Glass symbol (handle with care, fragile)
- Umbrella (keep dry)
- Content (list of content)

Storage ambient:

Max. ambient temperature: RT to +40°C

Max. humidity: 80%

## 13 Disposal



Please dispose of used instruments and defective components at your local recycling collection point. Prior to disposal, sort according to materials: metal, glass, plastic, etc. Also be sure to dispose of the packing material in an environmental-friendly manner.

## 14 Warranty and Liability

The manufacturer agrees to either repair, or replace, at the manufacturer's discretion, any defects in materials or workmanship which develop within 24 months of the delivery of this product to the original user. In the event of replacement, the replacement unit will be guaranteed for the remainder of the original twenty-four (24) month period or ninety (90) days, whichever is longer.

If this product should require service, contact your local distributor or manufacturer for necessary instructions.

This guarantee will not apply if the defect or malfunction was caused by accident, neglect, unreasonable use or fitness for a particular purpose, which extend beyond the description and period set forth herein.

The manufacturer's sole obligation under this guarantee is limited to the repair or replacement of a defective product and the manufacturer shall not, in any event, be liable for any incidental or consequential damages of any kind, resulting from use or possession of the product.



**WARNING**

The user has to determine, if the instrument is suitable for his specific application. If there are any further queries, contact your local dealer or the manufacturer direct.

## 15 Technical Data

### 15.1 Technical Data R 100C

<b>Type: R 100C</b>	Specifications
<b>Electrical power requirements</b>	115/230V, 300W, 50/60 Hz (see R 100C rear panel)
<b>LCD-Display</b>	bright back-lit LCD display, showing all relevant system data. Simultaneous display of set and real values of motor speed, torque, or power output.
<b>Incremental encoder wheel</b>	allows fast and intuitive adjustment of timer and system settings
<b>Timer function</b>	programmable switch-off timer, programmable from 1 minute to 99 days. Resolution: 1 minute
<b>Torque output display</b>	displays true torque at shaft in Ncm (relative or absolute readout possible) Accuracy: 5%
<b>Power output display</b>	displays true power output at shaft in watts. (relative or absolute readout possible) Accuracy: 5%
<b>Motor specification</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ torque microprocessor controlled for easy operation and accuracy</li><li>▪ soft-start and soft-stop logic prevents splashing of liquid</li><li>▪ precise adjustable motor speed from 50 to 2000 rpm in steps of 10 rpm</li><li>▪ max. 220 watts shaft power output</li><li>▪ extra long life, high performance, brush motor</li><li>▪ silent belt drive power transmission</li><li>▪ max. torque: 150 Ncm (20 min)</li><li>▪ continuous torque output (at 1100 rpm): 100 Ncm</li><li>▪ maximum limitation of torque (programmable)</li><li>▪ The device is not suitable for permanent use</li></ul>
<b>Multistep safety system</b>	detects and protects against the following dangerous situations: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ rotor stuck/block detection</li><li>▪ motor overtemperature monitoring</li><li>▪ self test of all safety functions after switching on</li></ul>
<b>Auxiliary functions</b>	User programmable limits for:  maximum motor speed (40-2000 rpm) maximum allowed torque at shaft (10-150 Ncm)

<b>Type: R 100C</b>	Specifications
<b>RS232 interface</b>	programmable baudrate: 1200,2400,4800; 8,N,1 Full remote access of all stirrer functions (read and write) daisy chain feature by sub addressing allows to connect up to 255 units to only one serial interface on the computer side. Windows® software optional available
<b>Permissible ambient temperature</b>	5 - 40 °C within operating area, e.g. fume cupboard
<b>Permissible humidity</b>	80 % RH
<b>Safety class acc. to DIN EN 60529</b>	IP42
<b>Case dimensions</b>	78 x 200 x 230 mm (W x D x H)
<b>weight</b>	4.7 Kg

## 15.2 Technical Data R 100CL

<b>Type: R 100CL</b>	Specifications
<b>Electrical power requirements</b>	115/230V, 300W, 50/60 Hz (see R 100CL rear panel)
<b>LCD-Display</b>	bright back-lit LCD display, showing all relevant system data. Simultaneous display of set and real values of motor speed, torque, or power output.
<b>Incremental encoder wheel</b>	allows fast and intuitive adjustment of timer and system settings
<b>Timer function</b>	programmable switch-off timer, programmable from 1 minute to 99 days. Resolution: 1 minute
<b>Torque output display</b>	displays true torque at shaft in Ncm (relative or absolute readout possible) Accuracy: 5%
<b>Power output display</b>	displays true power output at shaft in watts. (relative or absolute readout possible) Accuracy: 5%

Type: R 100CL	Specifications
<b>Motor specification</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ torque microprocessor controlled for easy operation and accuracy</li> <li>▪ soft-start and soft-stop logic prevents splashing of liquid</li> <li>▪ precise adjustable motor speed from 30 to 1100 rpm in steps of 10 rpm</li> <li>▪ max. 230 watts shaft power output</li> <li>▪ extra long life, high performance, brush motor</li> <li>▪ silent belt drive power transmission</li> <li>▪ max. torque: 250 Ncm (20 min)</li> <li>▪ continuous torque output (at 700 rpm): 200 Ncm</li> <li>▪ maximum limitation of torque (programmable)</li> <li>▪ The device is not suitable for permanent use</li> </ul>
<b>Multistep safety system</b>	<p>detects and protects against the following dangerous situations:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ rotor stuck/block detection</li> <li>▪ motor overtemperature monitoring</li> <li>▪ self test of all safety functions after switching on</li> </ul>
<b>Auxiliary functions</b>	<p>User programmable limits for:</p> <p>maximum motor speed (30-1100 rpm) maximum allowed torque at shaft (10-250 Ncm)</p>
<b>RS232 interface</b>	<p>programmable baudrate: 1200,2400,4800; 8,N,1 Full remote access of all stirrer functions (read and write) daisy chain feature by sub addressing allows to connect up to 255 units to only one serial interface on the computer side. Windows® software optional available</p>
<b>Permissible ambient temperature</b>	5 - 40 °C within operating area, e.g. fume cupboard
<b>Permissible humidity</b>	80 % RH
<b>Safety class acc. to DIN EN 60529</b>	IP42
<b>Case dimensions</b>	78 x 200 x 230 mm (W x D x H)
<b>weight</b>	5 Kg

## Technical Data R 100CT

Type: R 100CT	Specifications
<b>Electrical power requirements</b>	115/230V, 300W, 50/60 Hz (see R 100CT rear panel)
<b>LCD-Display</b>	bright back-lit LCD display, showing all relevant system data. Simultaneous display of set and real values of motor speed, torque, or power output.
<b>Incremental encoder wheel</b>	allows fast and intuitive adjustment of timer and system settings
<b>Timer function</b>	programmable switch-off timer, programmable from 1 minute to 99 days. Resolution: 1 minute
<b>Torque output display</b>	displays true torque at shaft in Ncm (relative or absolute readout possible) Accuracy: 10%
<b>Power output display</b>	displays true power output at shaft in watts. (relative or absolute readout possible) Accuracy: 10%
<b>Motor specification</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ torque microprocessor controlled for easy operation and accuracy</li> <li>▪ soft-start and soft-stop logic prevents splashing of liquid</li> <li>▪ precise adjustable motor speed from 10 to 500 rpm in steps of 2 rpm</li> <li>▪ max. 220 watts shaft power output</li> <li>▪ extra long life, high performance, brush motor</li> <li>▪ silent belt drive power transmission</li> <li>▪ max. torque: 600 Ncm (20 min)</li> <li>▪ continuous torque output at 250 rpm: 400 Ncm</li> <li>▪ maximum limitation of torque (programmable)</li> <li>▪ The device is not suitable for permanent use</li> </ul>
<b>Multistep safety system</b>	detects and protects against the following dangerous situations: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ rotor stuck/block detection</li> <li>▪ motor over-temperature monitoring</li> <li>▪ self test of all safety functions after switching on</li> </ul>
<b>Auxiliary functions</b>	User programmable limits for:  maximum motor speed (10-500 rpm) maximum allowed torque at shaft (10-600 Ncm)
<b>RS232 interface</b>	programmable baudrate: 1200,2400,4800; 8,N,1 Full remote access of all stirrer functions (read and write) daisy chain feature by sub addressing allows to connect up to 255 units to only one serial interface on the computer side. Windows® software optional available

Type: R 100CT	Specifications
<b>Permissible ambient temperature</b>	5 - 40 °C within operating area, e.g. fume cupboard
<b>Permissible humidity</b>	80 % RH
<b>Safety class acc. to DIN EN 60529</b>	IP42
<b>Case dimensions</b>	78 x 200 x 250 mm (W x D x H)
<b>weight</b>	5.5 Kg

## 16 Repairs



**When returning instruments for repair that have come into contact with hazardous substances, please:**  
**Fill in attached “Repair Return Form”**  
**Provide precise information on the relevant medium**  
**Take protective measures to ensure the safety of our receiving and maintenance personnel**  
**Mark the package as appropriate for hazardous materials.**

## 17 Appendix A

### 17.1 Displaying the system info:

For additional user information the R 100C / R 100CL / R 100CT tracks the total operation time and the number of power-up's.

- **press** and hold the **Timer** key, whilst switching on the R 100C. The unit initialises and then displays the System Info screen. **Press** any key to display the next info.

The system Info is shown on the LCD-display and contains the following information:

1. total operation time of the unit (days:hours:minutes)
2. number of times the R 100C / R 100CL / R 100CT has been turned on

## 17.2 Repair Return Form

### CONTACT/USER INFORMATION

Contact:	Phone No.
Fax No.	Email:
Billing:	Shipping:
Company	Company
Address	Address

### INSTRUMENT INFORMATION

Model	Serial No.
Please describe all problems/malfunctions	

Operating Conditions (please fill in if applicable)		
Ambient Temp.	Humidity	Speed
Load	Volume	Viscosity
Temperature in °C	Sample Temperature	Operating Time
Sample Description*		

\*NOTE: If the instrument was exposed to hazardous material, it must be decontaminated BEFORE returning it to Ingenieurbüro CAT, M. Zipperer GmbH and an MSDS for hazardous material must be included with the instrument.

### RETURN SHIPPING

UPS  Air Parcel Post  Collect\*\*  Other\*\*

\*\*Your account number is required for UPS collect respectively the address and contact of your preferred forwarder if you choose any other transport means.

### PACKAGING INSTRUCTIONS TO RETURN AN INSTRUMENT FOR REPAIR

- ✓ Remove all accessories (e.g. homogenizer tools, stirring paddles) from the instrument
- ✓ Clean excess testing material off the instrument/accessory
- ✓ Include MSDS sheets for all hazardous materials used with this instrument
- ✓ Pack the instrument in its original box. If the box is not available, take care to wrap the instrument and accessories with enough material to support them.
- ✓ DO NOT send pedestal stand unless there is a problem with the upright rod, clamp or base. If there is a problem with the stand remove the upright rod from the base and individually wrap each item to avoid contact with the instrument. (Applicable for overhead stirrers and homogenizers.)
- ✓ Pack the instrument and related items in a strong box for shipping. Mark the outside of the box with handling instructions.

Example: "Handle with care" or "Fragile- Delicate Instrument" and send to:

Ingenieurbüro CAT, M. Zipperer GmbH,  
Service Department  
Wettelbrunner Str. 6  
D-79282 Ballrechten-Dottingen



Ingenieurbüro CAT  
M. Zipperer GmbH

## Betriebsanleitung

### Rührwerke R 100C, R 100CL und R 100CT

## 18 Allgemeine Informationen

Das Rührwerk R 100C / R 100CL / R 100CT wurde gem. DIN EN 61010 gefertigt und geprüft. Das Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Hinweise und Warnvermerke beachten, die in dieser Gebrauchsanleitung enthalten sind.

### 18.1 Auspacken des Gerätes

Untersuchen Sie den äußeren Karton, der das Instrument umgibt. Achten Sie auf Beschädigungen wie z.B. eingedrückte Wände, chemische Beeinträchtigungen des Kartons, Wassermarken, oder andere physikalische Einflüsse, die den Inhalt beschädigt haben könnten. Bei Beschädigungen informieren Sie bitte sofort den Spediteur und fragen Sie nach den notwendigen Maßnahmen.

Wenn es keine sichtbare Beschädigung des äußeren Kartons gibt, dann öffnen Sie diesen vorsichtig.

### 18.2 Lieferumfang und Zubehör

Eine vollständige Sendung hat folgenden Umfang:

1 Rührwerk R 100 C	Art. Nr. 60218-0000 (230V) mit EU-Stecker oder
1 Rührwerk R 100 C	Art. Nr. 60218-0003 (230V) mit britischem Stecker oder
1 Rührwerk R 100 C	Art. Nr. 60218-0001 (115V) mit US-Stecker oder
1 Rührwerk R 100CT	Art. Nr. 60314-0000 (230V) mit EU-Stecker oder
1 Rührwerk R 100CT	Art. Nr. 60314-0003 (230V) mit britischem Stecker oder
1 Rührwerk R 100CT	Art. Nr. 60314-0001 (115V) mit US-Stecker oder
1 Rührwerk R 100CL	Art. Nr. 60315-0000 (230V) mit EU-Stecker oder
1 Rührwerk R 100CL	Art. Nr. 60315-0003 (230V) mit britischem Stecker oder
1 Rührwerk R 100CL	Art. Nr. 60315-0001 (115V) mit US-Stecker
2 Haltestangen	Art. Nr. 10402-0064
1 Spannfutterschlüssel	
1 Betriebsanleitung	

## Zubehör und Rührwerkzeuge (optional):

U-Stativ	Art. Nr. 60494-0000
Spezialhalteklammer zur Befestigung am Stativ	Art. Nr. 60495-0000
Rührwellenschutz mit Befestigungsstange	Art. Nr. 20618-0060
„Jumbo“-Klemme u.a. zur Befestigung des Rührwellenschutzes an der U-Stativ-Stange	Art. Nr. 8B00565000
Y-Kabel für den Anschluss von mehr als einem Gerät an den Computer	Art.-Nr.: 60729-0000
RS 232 Schnittstellenkabel D-Sub 9polig 1,8m	Art. Nr. 30275-0051
USB – RS23 Adapter	Art. Nr. 30244-0001
Software Stirrer Control	(auf Anfrage)

Weiteres Zubehör wie z.B. geeignete Rührflügel finden Sie in unserer Preisliste.



### **Wichtiger Hinweis:**

*Ist das Gerät unbeschädigt und alle Teile vollständig, so können Sie nach dem Studium der Betriebsanleitung mit dem Betrieb des Gerätes beginnen.*



### **Wichtiger Hinweis:**

*Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung gründlich durch und stellen Sie sicher, dass Sie alles verstanden haben, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.*

*Sollten Sie nach dem Durchlesen der Anleitung noch weitere Fragen zur Installation, zum Betrieb oder zur Wartung haben, wenden Sie sich bitte an den Lieferanten oder den Hersteller des Gerätes unter folgender Adresse:*

Ingenieurbüro CAT  
M. Zipperer GmbH  
Wettelbrunner Str. 6  
D-79282 Ballrechten-Dottingen  
Tel.: ++49-(0)7634-5056-800  
Fax: ++49-(0)7634-5056-801  
[www.cat-ing.de](http://www.cat-ing.de)  
info@cat-ing.de



### **Wichtiger Hinweis:**

*Diese Betriebsanleitung sollte jederzeit zur Verfügung stehen, insbesondere demjenigen, der dieses Gerät benutzen möchte. Deshalb sollte diese Betriebsanleitung in der Nähe des Gerätes aufbewahrt werden.*



*Die Geräte sind standardmäßig mit einem Schuko-Stecker versehen (DIN 49441 CEE 7/VII10/ 16 A 250 V, Normstecker in Deutschland, Österreich, Holland, Belgien, Frankreich, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Portugal und Spanien). Für Nordamerika mit einem US-Norm Stecker (NEMA Pub.No.WDI1961 ASA C 73.1. 1961 Seite 8 15A 125V), die Geräte „UK“ mit einem britischen Stecker BS 1363*



*Falls Sie das Gerät in einem Land mit anderem Stecker-System betreiben möchten, müssen Sie einen zugelassenen Adapter verwenden oder der mitgelieferte Stecker muss durch einen Fachmann ausgetauscht und durch einen für dieses Netz passenden und zugelassenen Stecker ersetzt werden.*



*Bei Lieferung ist das Gerät geerdet. Beim Auswechseln des Originalsteckers achten Sie bitte unbedingt darauf, dass Schutzleiter am neuen Stecker angeschlossen wird!*

## 19 Sicherheitshinweise

### 19.1 Erläuterung der Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanleitung



Dieses Symbol hebt folgende Hinweise hervor, welche durch den Anwender unbedingt beachtet werden müssen! Jegliche Missachtung der nebenstehenden Hinweise, kann die sichere Funktion wie die Sicherheit des Anwenders selbst beeinträchtigen.



Dieses Symbol hebt Verbote hervor, welche durch den Anwender unbedingt beachtet werden müssen! Jegliche Missachtung der nebenstehenden Verbote, kann die Funktionstüchtigkeit, sowie die Sicherheit des Anwenders erheblich beeinträchtigen.



Dieses Symbol hebt Hinweise hervor, welche durch den Anwender unbedingt beachtet werden sollten um einen sicheren Betrieb des Gerätes gewährleisten zu können.



#### Achtung

Brand- oder Explosionsgefahr



Hinweis zur Reparatur / Wartung



Hinweis zum Netzanschluss

### 19.2 Erläuterung der Sicherheitshinweise auf dem Gerät



**Warnung vor allg. Gefahren:** Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Betriebsanleitung unbedingt vor Inbetriebnahme des Gerätes vollständig gelesen und verstanden werden sollte. Eine unsachgemäße Handhabung kann den sicheren Betrieb des Gerätes und die Gesundheit des Anwenders gefährden.

### 19.3 Allgemeine Sicherheitshinweise



**Achtung:**

*Beachten Sie alle im Labor geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften!*



**Achtung:**

*Verwenden Sie dieses Gerät nicht in unsicherer Umgebung und speziell nicht in explosionsgefährdender Umgebung. Lebensgefahr!*



**Achtung:**

*Ausschließlich unterwiesene Anwender dürfen das Gerät in Betrieb nehmen.*



**Achtung:**

*Achten Sie vor der Verbindung des Gerätes mit dem Stromnetz darauf, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.*



**Achtung:**

*Äußerste Vorsicht beim Umgang mit leicht entzündlichen Medien. Beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter. Das Gerät ist nicht explosionsgeschützt!*



*Der Hauptschalter trennt das Gerät nicht vollständig von der Stromquelle. Um das Gerät vollständig vom Netz/der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie bitte den Netzstecker.*



**Hinweis:**

*Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitshinweise des Gerätes bzw. auf dem Gerät selbst, während des Betriebs deutlich zu sehen sind.*



**Achtung:**

*Öffnen Sie das Gerät nicht. Reparaturen sind eingewiesenen Service-Technikern vorbehalten.*




*Bitte schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.*



*Bitte achten Sie auf sichere Befestigung des Gerätes.*

## 20 Aufbau

### 20.1 Haltestangen montieren

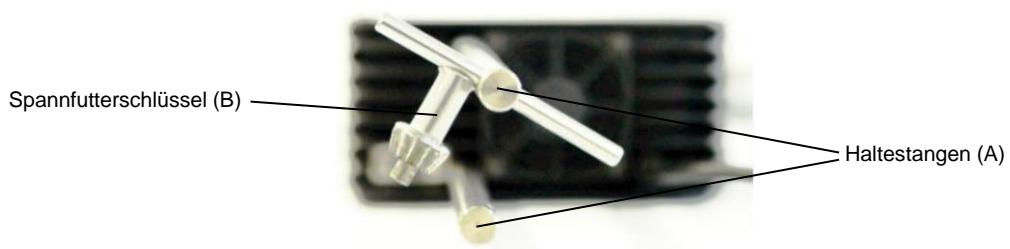


Schrauben Sie die beiden Haltestangen (A) (Art. Nr. 10402-0064) in den dafür vorgesehenen Gewindebohrungen auf der Rückseite des Gerätes fest (siehe auch Kap. 21.4). Ziehen Sie diese mit Hilfe des Spannfutterschlüssels (B) kräftig fest.

### 20.2 Rührwerk am Stativ befestigen

Befestigen Sie jetzt die Spezialhalteklemme (C) Nr. 60495-0000 an der Stativstange (D).


Führen Sie die Haltestangen (A) des Rührwerks in die dafür vorgesehenen Aussparungen der Spezialhalteklemme (C) und drehen die Rändelschrauben (E) so lange, bis der Antrieb sicher befestigt ist.

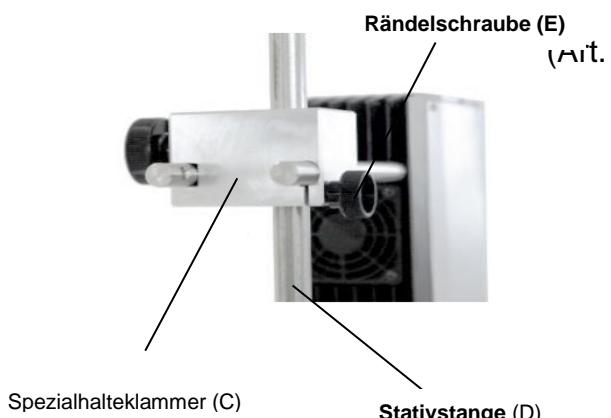

Ist der Rührmotor an der Stativstange befestigt, kann die Position und Lage des Gerätes korrigiert werden.


Halten Sie dazu das Rührwerk fest, lösen die Befestigungsschrauben und bringen den Rührmotor in die gewünschte Position. Halten Sie das Rührwerk mit einer Hand in der gewünschten Position und ziehen Sie mit der anderen Hand alle Befestigungsschrauben fest.

## 20.3 Rührwerkzeug montieren

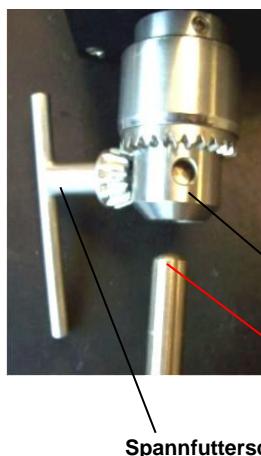

Schieben Sie das Rührwerkzeug (G) wie dargestellt in das Spannfutter (F) und ziehen Sie es in der gewünschten Position mit dem Spannfutterschlüssel (B) kräftig fest. Durch eine Längsverschiebung des Rührwerkzeugs bei gelöstem Spannfutter (F) können Sie die Eintauchtiefe des Rührwerkzeugs einstellen.

## 20.4 Montage des Rührwellenschutzes

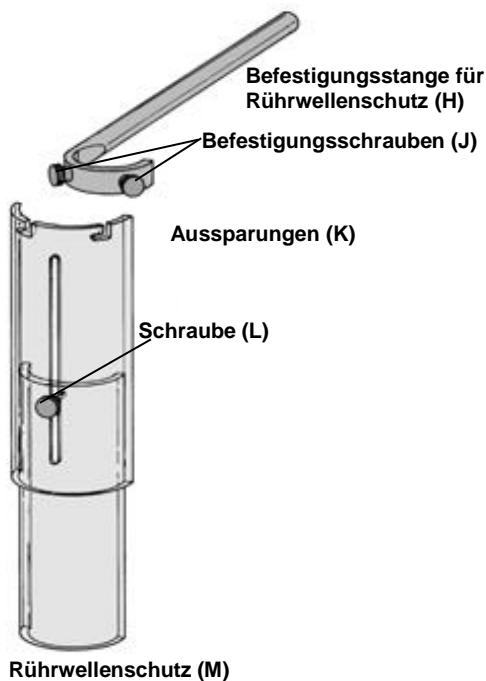

Verwenden Sie zum Schutz vor Verletzungen beim Arbeiten mit dem Gerät einen Rührwellenschutz (Art. Nr. 20618-0060).

Montieren Sie die Befestigungsstange (H) des Rührwellenschutzes mit Hilfe einer Kreuzklemme (z.B. Art.-Nr. 60492-0000) vor dem Bohrfutter des Gerätes am Stativ. Jetzt führen Sie die Aussparungen (K) an die Befestigungsschrauben (J) und drehen den Rührwellenschutz bis zum Anschlag der Aussparungen nach links. Die Höhe der beiden Halbschalen können sie mit Hilfe der Schraube (L) verstellen.

Überprüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme und in regelmäßigen Abständen den festen Sitz des Rührwellenschutzes. Die Position des Rührwellenschutzes darf nur im Stillstand und mit gezogenem Netzstecker verändert werden.

## 21 Bedienung und Betrieb

### 21.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Rührmotor R 100C / R 100CL / R 100CT ist für den qualifizierten Gebrauch im Labor bestimmt. Er eignet sich zum Rühren und Mischen von Flüssigkeiten mittlerer bis hoher Viskosität. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch muss das Gerät an einem Stativ befestigt werden.


Die Grundvoraussetzung für den dauerhaften Einsatz ist die Einhaltung der maximal zulässigen Umgebungstemperaturen (Temperatur und Feuchtigkeit) sowie eine korrosionsfreie Atmosphäre.



Das Gerät ist nicht als Dauerläufer geeignet

### 21.2 Das Bedienfeld

Das Bedienfeld des R 100C / R 100CL / R 100CT erleichtert die Dateneingabe und dient zur visuellen Darstellung aller relevanten Daten auf einem zweizeiligen alphanumerischen LCD - Display (1). Die Eingabe und Änderung von Einstellungen erfolgt über das linke Handrad (5) in Verbindung mit Funktions- und Hotkey-Tasten. Die Drehzahl des Rührmotors wird über den rechten Drehzahlregler (7) eingestellt.

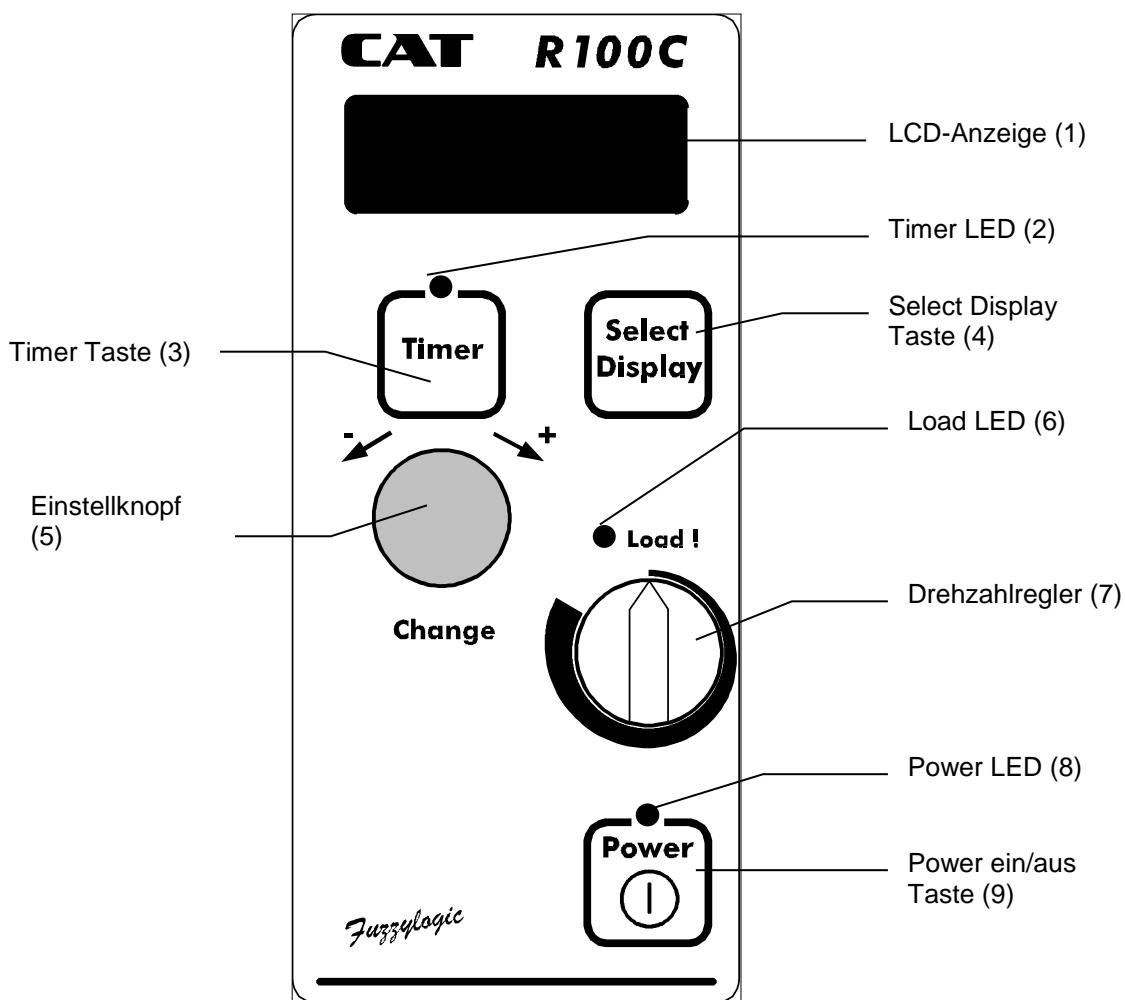


(Sicht auf das R 100C / R 100CL / R 100CT-Bedienfeld)

### 21.3 Beschreibung des Bedienfelds


<b>LCD -Anzeige (1)</b>	Die LCD Anzeige zeigt alle relevanten Systemdaten
<b>Timer LED (2)</b>	gibt an, dass der Timer aktiviert ist und das Gerät automatisch abschaltet wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist.
<b>Timer Taste (3)</b>	Einstellung der Ausschaltverzögerung durch den Einstellknopf in der Reihenfolge: Tage:Stunden:Minuten.
<b>Select Display Taste (4)</b>	Drücken Sie diesen Knopf kurz um von einer Anzeigeoption zur nächsten zu gelangen Drücken Sie diesen Knopf und halten ihn für min. 3 sec. um die relative Drehmomentmessung ( $Mr$ ) auf Null zu stellen. Drücken und halten Sie diesen Knopf min. 5 sec. um von der relativen Drehmomentmessung zur absoluten Drehmomentmessung ( $Ma$ ) zurück zu gelangen (Das gleiche gilt für die Leistungsabgabe-Messfunktion)
<b>Handrad (5)</b>	Eingabe und Änderung von Einstellungen
<b>Load LED (6)</b>	gibt an, dass das Gerät die eingestellte Drehzahl nicht halten kann aufgrund eines zu hohen Nenndrehmoments an der Motorwelle. Unter solchen Bedingungen reduziert das Gerät die Motordrehzahl, so dass das max. zulässige Nenndrehmoment am Motor nicht überschritten wird.
<b>Drehzahlregler (7)</b>	zur manuellen Einstellung der Drehzahl
<b>Power LED(8)</b>	gibt an, dass das Gerät eingeschaltet ist
<b>Power ein/aus Taste (9)</b>	Drücken Sie diesen Knopf zum Ein/Ausschalten des Gerätes.

## 21.4 Beschreibung der Rückseite des R 100 C / R 100CL / R 100 CT

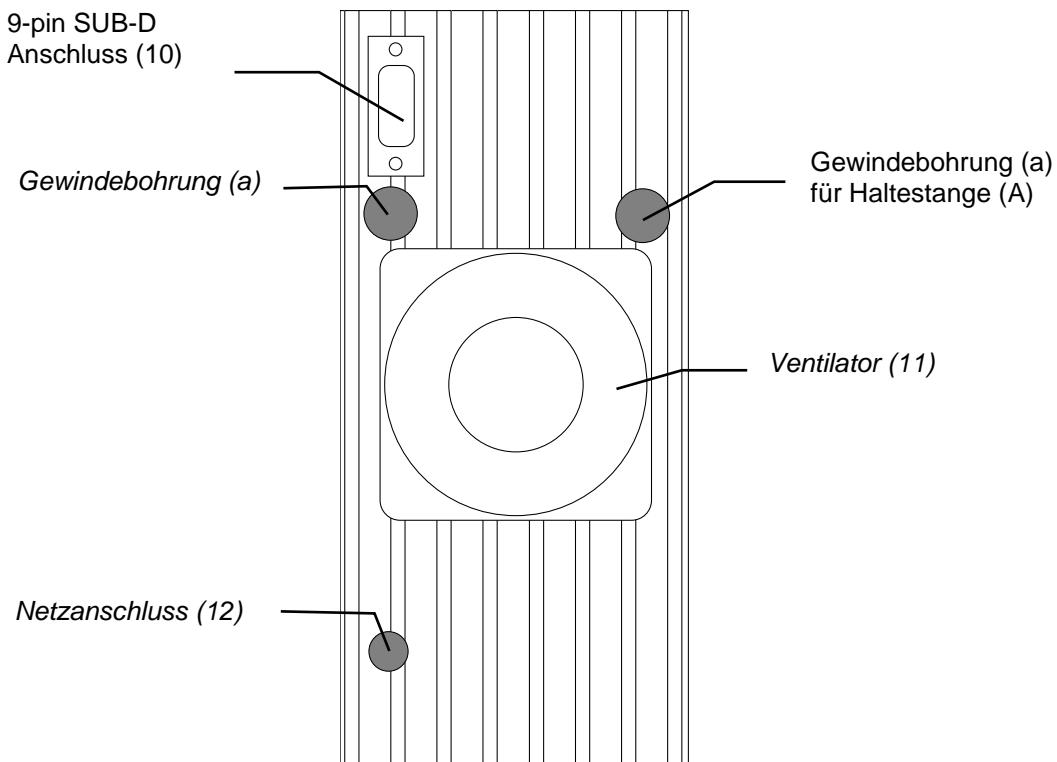

(Ansicht Rückseite R 100C / R 100CL / R 100CT)

An der Rückseite des R 100C/ R 100CT finden Sie 2 Gewindebohrungen (a) zum Anbringen der Haltestangen (A) (Art. Nr. 10402-0064),  
einen 9-pin SUB-D Anschluss,  
das Netzanschlusskabel (12)  
und den Ventilator (11).

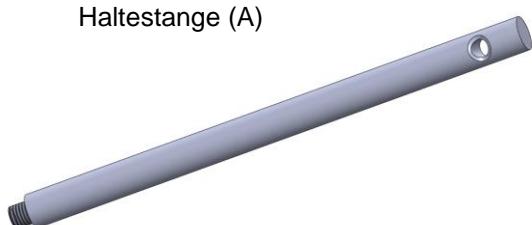

<b>9-pin SUB-D Anschluss (10)</b>	<p>Ein/Ausgang für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RS232 Schnittstelle ( Duplex)</li> <li>▪ analoger Eingang für Drehzahleinstellung durch Spannungssignal Eingangsbereich: 0-10V, Arbeitsbereich ist programmierbar.</li> <li>▪ analoger Ausgang für Drehzahl, Drehmoment oder Leistungsüberwachung. Ausgangsbereich: 0-4V , Arbeitsbereich programmierbar.</li> </ul>
<b>Netzanschluss (12)</b>	<p>Achten Sie darauf, dass die Spannung auf dem Typenschild des R 100C / R 100CT mit der Spannung Ihrer Netzstromversorgung übereinstimmt!</p>

## 21.5 Gerät einschalten

**Achtung:**

Achten Sie vor der Verbindung des Gerätes mit dem Stromnetz darauf, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.

**Achtung:**

Achten Sie darauf, dass der Drehzahlregler (7) auf Linksanschlag gedreht ist!

**Achtung:**

Das Gerät immer nur mit der ein/aus Taste (9) abstellen. Das Gerät ist nur dann vollständig von der Stromquelle getrennt, wenn Sie den Netzstecker ziehen.

- Drücken Sie die Power Taste (9)
- Drehzahl am Drehzahlregler (7) einstellen.  
Der digitale Wert der eingestellten Motordrehzahl kann in der oberen Zeile der Anzeige (1) abgelesen werden.

**HINWEIS**

Die maximal zulässige Motordrehzahl kann im Setup Menü eingestellt/begrenzt werden

Das Rührwerk R 100C / R 100CL / R 100CT ist mit soft-start/stopp zur Vermeidung von Flüssigkeitsspritzern versehen.

**Achtung:**

Sorgen Sie dafür, dass die Flüssigkeit nicht aus dem Behälter geschleudert werden kann. Benutzen Sie ein geeignetes Gefäß, bei dem die Gefäßwände noch genügend über den Flüssigkeitsstand hochragen. Manchmal ist ein geeigneter Deckel als Spritzschutz sinnvoll. Wenn Sie mit Spritzern rechnen müssen, ziehen Sie Schutzkleidung an und tragen Sie eine Schutzbrille.

## 21.6 Zeitgesteuerter Betrieb des Rührwerks

Ein interner Zeitgeber kann durch Drücken der Timer Taste (3) aktiviert werden. Dieser Timer ermöglicht das automatische Abschalten des gesamten Gerätes. Diese Abschaltzeit kann durch Drehen des Handrades (5) in Minuteninkrementen verändert werden. Eine eingestellte Zeit von 10 Minuten bewirkt das Ausschalten des Gerätes nach 10 Minuten.

**Timer (3) drücken und durch Drehen des Handrades (5) die gewünschte Ausschaltzeit einstellen. (dd:hh:mm , Tage:Stunden:Minuten)**

- minimale Ausschaltzeit: 1 Minute
- maximale Ausschaltzeit: 99 Tage : 23 Stunden : 59 Minuten
- Die Timer LED (2) leuchtet auf wenn die Timer-Funktion aktiviert ist.

## 22 Sicherheitsfunktionen

### 22.1 Rotorblockade Erkennung

Sollte die Drehmomentzunahme über der Zeit einen bestimmten Grenzwert überschreiten, nimmt das Gerät an, dass der Rührflügel (Rotor) blockiert wurde und stellt sofort ab. Die Abschalt-Sensitivität kann im Setup Menü eingestellt werden. (→ Parameter: Cut off limit)

### 22.2 Überlast-Schutz

Sollte Drehmoment oder Leistung den erlaubten Bereich überschreiten, verringert das Gerät automatisch die Motordrehzahl bis das Drehmoment bzw. die Abgabeleistung in den zulässigen Bereich zurückkehrt. Tritt dieser Fall ein, leuchtet die rote "Load" LED (6) auf.



#### Hinweis

Solange die "Load" LED (6) leuchtet, kann der Motor die eingestellte Solldrehzahl nicht halten.

### 22.3 Übertemperaturschutz R 100C

Sollte die Motortemperatur den maximal zulässigen Grenzwert überschreiten, so reduziert das Gerät automatisch die Abgabeleistung durch Reduzieren der Drehzahl (→ "Foldback" Charakteristik). Dies schützt das Gerät vor Beschädigung durch ständigen Betrieb unter Überlast. Dieser Überlastzustand wird auch durch die rote "Load" LED (6) angezeigt.

Das Kühlergebläse (11) auf der Rückseite des Gerätes wird bei Bedarf automatisch zugeschaltet.

Sollte die Motortemperatur 70°C überschreiten, so schaltet sich das Gerät sofort aus. Dieser Sicherheitskreis arbeitet unabhängig zur Mikroprozessorregelung.



#### Hinweis

Zur Wiederinbetriebnahme nach der notwendigen Abkühlung das Gerät erst ausschalten, dann mittels Power ein/aus Taste (9) wieder einschalten

### 22.4 Übertemperaturschutz R 100CT

Sollte die Motortemperatur den maximal zulässigen Grenzwert überschreiten, so reduziert das Gerät automatisch die Abgabeleistung durch Reduzieren der Drehzahl (→ "Foldback" Charakteristik). Dies schützt das Gerät vor Beschädigung durch ständigen Betrieb unter Überlast. Dieser Überlastzustand wird auch durch die rote "Load" LED (6) angezeigt.

Das Kühlergebläse (11) auf der Rückseite des Gerätes wird bei Bedarf automatisch zugeschaltet.

Sollte die Motortemperatur 70°C überschreiten, so schaltet sich das Gerät sofort aus. Dieser Sicherheitskreis arbeitet unabhängig zur Mikroprozessorregelung.

## 22.5 Übertemperaturschutz R 100CL

Sollte die Motortemperatur den maximal zulässigen Grenzwert überschreiten, so reduziert das Gerät automatisch die Abgabeleistung durch Reduzieren der Drehzahl ( $\rightarrow$  "Foldback" Charakteristik). Dies schützt das Gerät vor Beschädigung durch ständigen Betrieb unter Überlast. Dieser Überlastzustand wird auch durch die rote "Load" LED (6) angezeigt.

Das Kühlergebläse (11) auf der Rückseite des Gerätes wird bei Bedarf automatisch zugeschaltet.


## 22.6 I/O Anschluss (9-pin SUB-D)

Pinbelegung des 9-pin SUB-D Anschlusses (10) an der Rückseite des Gerätes:

- RS232 Steuersignale
- Analoger Eingang (0-10V) zur externen Drehzahlsteuerung
- Analoger Ausgang (0-4V) zum Aufnehmen der Prozessparameter (Drehzahl, Drehmoment oder Abgabeleistung)

Pinausgang des I/O Anschlusses:

Pin Nummer	Beschreibung
1	+ 5V (max. 10mA)
2	TxD (Sendeleitung)
3	RxD (Empfangsleitung)
4	Nicht belegt
5	GND (Signal Masse)
6	analoger Spannungsausgang (0-4V)
7	nicht belegt
8	nicht belegt
9	analoger Spannungseingang (0-10V)

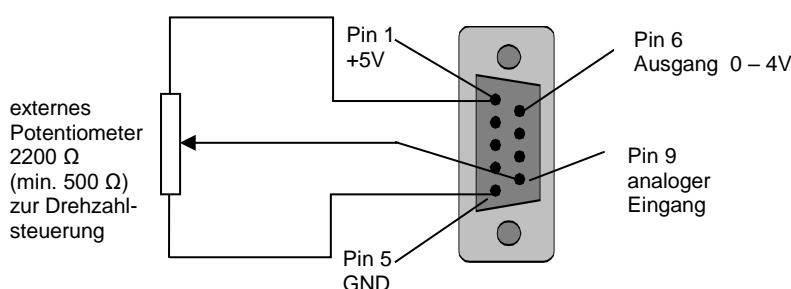

Pinbelegung der I/O Buchse (Draufsicht - 9 Pin Sub-D Buchse)

## 23 Die RS232 Schnittstelle des R 100C / R 100CL / R 100CT

Die RS232 Schnittstelle erlaubt die Fernsteuerung aller Rührfunktionen. In dieser Konfiguration kann ein Computer auf jedes angeschlossene Gerät über eine Adresse (daisy chaining) zugreifen. Diese Adresse ist für jedes einzelne Gerät programmierbar (→Setup Menü, slave-address).

Zum daisy-chaining, ist die Sendeleitung (Tx D) des PC an die Empfangsleitung (Rx D) des ersten Gerätes angeschlossen. Die Sendeleitung dieses Gerätes wird dann an die Empfangsleitung des nächsten Gerätes in der Kette angeschlossen. Die Sendeleitung des letzten Gerätes in der Kette wird wieder zur Empfangsleitung des PC zurückgeführt, wodurch die Kette geschlossen wird (Ring). Dies erreichen Sie durch Einsatz von einem oder mehreren Y-Kabeln (Art.-Nr.: 60729-0000). Für jedes zusätzliche Gerät benötigen Sie ein Y-Kabel, d.h. bei 3 zu verbindenden Geräten sind 2 Y-Kabel notwendig (siehe auch Kap. 23.6)

Um ein individuelles Gerät in der Kette zu adressieren, trägt jedes Gerät eine so genannte 'Slave-address' (Wertebereich 1..... 255). Als Standard ist die Adresse 1 eingestellt.

Die slave-address 0 ist als allgemeine Adresse definiert, auf die alle Geräte antworten.


Die slave-address kann im Setup-Menu eingestellt/verändert werden.

Alle Geräte in einer Kette müssen auf die gleiche Baud-Rate eingestellt sein!

Eine **Software** zur Steuerung eines Gerätes ist optional erhältlich.

### Pinausgang des RS232-Anschlusses:

Beschreibung	Pin Nummer
TxD (Sendeleitung)	2
RxD (Empfangsleitung)	3
GND (Masse)	5

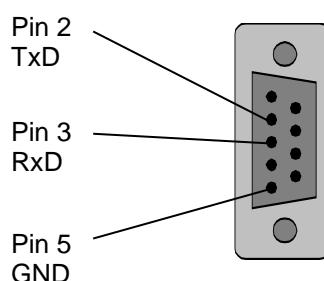


Pinbelegung der seriellen Schnittstelle (Draufsicht - 9 Pin Sub-D Buchse)

Parameter der seriellen Schnittstelle (1200-4800,8,N,1):


Baudrate:	1200-4800 Baud (1200 Standard, siehe auch: Set-up Menü)
Databits:	8 Bit
Parity:	none
Stopbits:	1

## 23.1 RS232 Anschlusskonfiguration zwischen PC und R 100C / R 100CL / R 100CT

### a) PC mit 9-pin RS232-Stecker

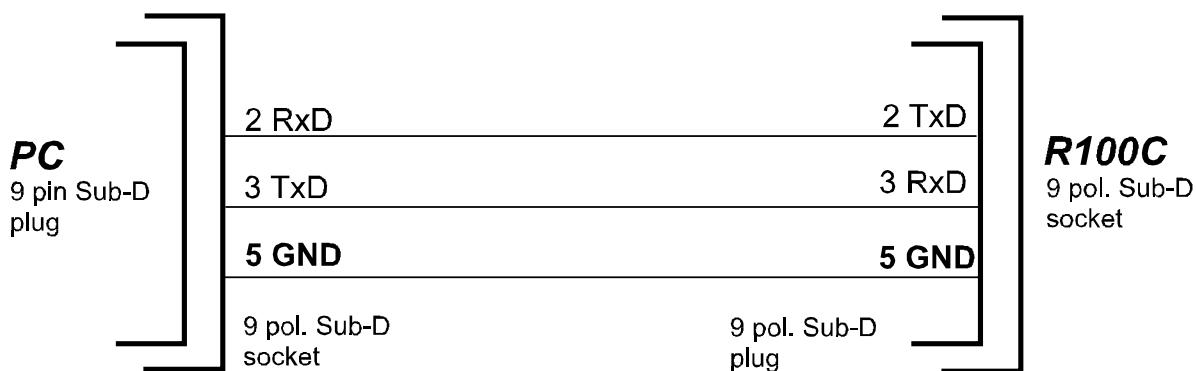

### b) PC mit einem 25-Pin RS232-Stecker

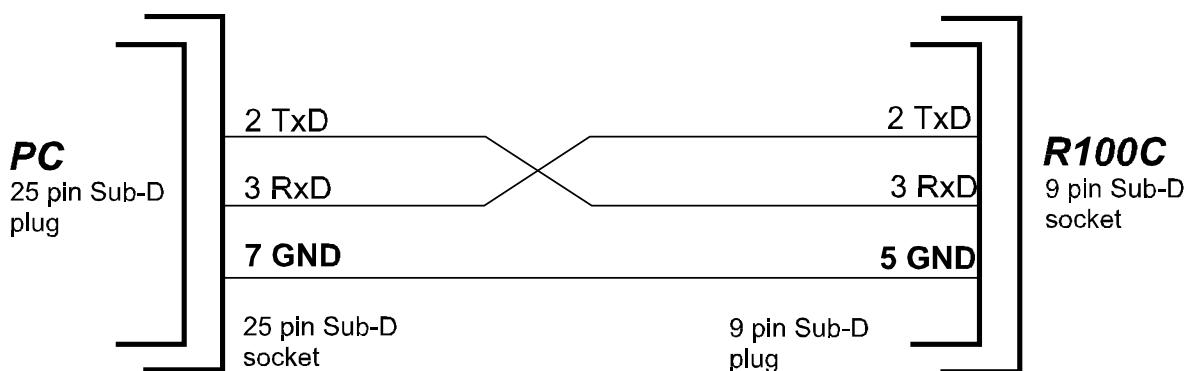

## 23.2 Format eines RS232-Befehls

Jeder Befehl der an das Gerät geschickt wird muss folgendes Format haben:

**ADR , CMDCODE , PARAMETERLISTE <CR>**

Beschreibung:

**ADR:** Slave Adresse des Geräts welche den Befehl ausführen soll

**CMDCODE:** Befehlscode

**PARAMETERLIST:** 1 bis 6 Parameter getrennt durch Kommata

**CR:** Der gesendete Befehl muss durch Carriage/Return (ASCII 13) beendet werden.

### 23.3 Format des Controller Handshake

Nach Empfang eines RS232-Befehls wird das Gerät:

1. den erhaltenen Befehl an das nächste Gerät (oder zurück zum PC) senden (ECHO)
2. mit einem Handshake antworten, welcher wie folgt definiert ist:

**ADR , "HS", RETCODE , PARAMETERLIST CR**

Erklärung:

**ADR:** Slave Address des Gerätes, das den Handshake sendet

**RETCODE:** Fehlercode (siehe Tabelle 1 unten)

**PARAMETERLIST:** 1 bis 6 Parameters, jeder Parameter ist durch ein Komma "," getrennt (siehe auch Tabelle 2, Befehl-Codes)

**CR** der Handshake wird wie jeder Befehl mit ASCII-code 13 (CR) beendet

**Tabelle Return Codes:**

(Tabelle1)

Return Code	Erklärung	Parameterliste
OK	Befehl ausgeführt, kein Fehler	siehe Tabelle 1
UC	Unbekannter Befehl	keine
PA	Falsche Parameternummer zu viele oder zu wenige spezifische Parameters)	keine
NA	Befehl in aktueller Betriebsart nicht erlaubt	aktueller Betriebszustand
PR	Mindestens ein Parameter liegt außerhalb des Bereichs	keine
PL	Mindestens ein Parameter ist zu lang	keine
DF	Unbekanntes Datenformat	keine

## 23.4 RS232 Befehle des R 100C / R 100CL / R 100CT

Tabelle 2:

CMD. CODE	Erklärung	Parameterliste	Bereich
RAC	Aktuelle Einstellung des R 100C / R 100CL/ R 100CT auslesen	1. Dummy Parameter um Übertragung einzuleiten  -> Controller sendet handshake A) aktuelle Motordrehzahl (rpm) B) aktuelles Drehmoment (relativ) C) aktuelles Drehmoment (absolut) D) aktuelle Leistung (relativ) E) aktuelle Leistung (absolut)	1
WTR	Schreiben des Timer	A) Zeitwert in [sec]	0..2592000
RTR	Auslesen des Timer	1. Dummy Parameter um Übertragung einzuleiten  -> Controller sendet handshake: A) Zeitwert (Sekunden) → 0 = Timer ausgeschaltet	1 0..2592000
WSE	Setzen der Motordrehzahl in 1/min	A) Motordrehzahl in 1/min 0 → Motor hält (Drehzahl=0) wenn programmierte Drehzahl über dem erlaubtem Grenzwert liegt wird der Wert auf die erlaubte Grenze reduziert (→ Set-up Menu, max. Motor 1/min)	0..2000
RSE	Auslesen des Motor Sollwerts (SET)	1. Dummy Parameter um Übertragung einzuleiten  -> Controller sendet handshake: A) Motor Sollwert in rpm	1 0..2000
RSS	Auslesen des Systemstatus	1. Dummy Parameter um Übertragung einzuleiten  -> Controller sendet handshake: 1. aktueller Systemstatus Code 1 → normaler Betrieb  2. Überlast 0 → keine Überlast 1 → Motorüberlast	1 1 0/1
RTY	Auslesen der Typeninformation des Gerätes	1. Dummy Parameter um Übertragung einzuleiten  -> Controller sendet handshake: A) Name des angeschlossenen Gerätes B) Firmenversionsnummer C) ON/OFF Zähler D) Gesamtbetriebszeit in Minuten	1 string string Zahl Zahl


CMD. CODE	Erklärung	Parameterliste	Bereich
WSM	Auswahl ob Drehzahlvorgabe über Frontpanel (Drehzahlknopf) oder über RS232 erfolgen soll	A) Control Parameter  0 → Vorgabe der Drehzahl am Bedienpanel (=Einschaltzustand) 1 → Vorgabe der Drehzahl durch RS232-Befehle (→ über WSE Befehl)	0/1
KEN	Verriegeln/Freigeben der Tastatur	1. öffnen/ schließen  0 → Frontpanel Tastatur ist deaktiviert (außer On/Off Knopf) 1 → Frontpanel Tastatur ist aktiviert	0/1
WSA	Einstellen der RS232 Slave-Adresse, + umnummerieren der Slaves	1. Neue Slave-Adresse des Gerätes	1...255
OFF	Gerät ausschalten	1. Sicherheitsparameter	1234
WEE	Set-up Parameter abspeichern	1. Sicherheitsparameter	4321

## 23.5 Programmierbeispiele

Die folgenden Anwendungsbeispiele zeigen wie RS232 Befehle an den Rührmotor geschickt werden und wie die Parameter des Rührgerätes ausgelesen werden können.

### 23.5.1 Schreiben von Parametern zum Rührmotor

Wenn, z.B. die Motordrehzahl auf 500 1/min eingestellt werden soll, sind die folgenden zwei Befehlsfolgen an das Gerät mit Slave-address 1 zu senden:

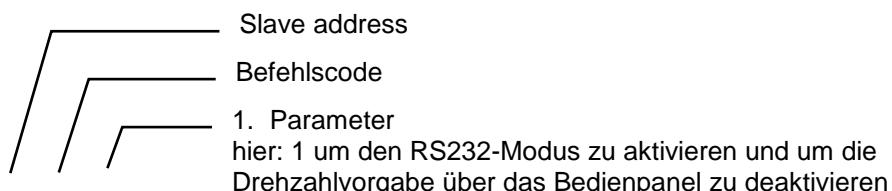

**1,WSM,1** ; 1. Befehl: Deaktivieren der Steuerung über das Bedienpanel und Aktivierung der Steuerung über RS232

**1,WMS,500** ; 2. Befehl: Einstellen der Drehzahl auf 500 1/min


Der R 100C Controller sendet dann folgende Befehle zum nächsten Gerät (oder zurück an den PC wenn nur ein Gerät angeschlossen ist):

**1,WSM,1** ; Echo des 1. Befehls  
**1,HS,OK** ; Handshake (Antwort) zum 1. Befehl (=akzeptiert, kein Fehler)


**1,WMS,500** ; Echo des 2. Befehls  
**1,HS,OK** ; Handshake (Antwort) zum 2. Befehl (=akzeptiert, kein Fehler)

### 23.5.2 Auslesen von Parametern aus dem Rührmotor

Um die tatsächlichen Werte der Drehzahl, des Drehmoments und der Leistungsabgabe auszulesen senden Sie folgenden Befehl zum Gerät mit Slave-Adresse 1.

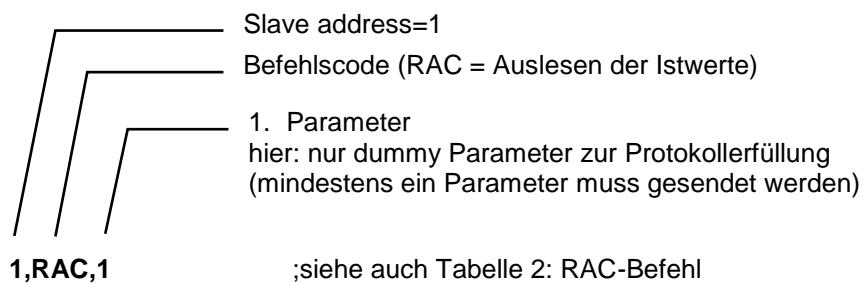

Das Gerät sendet dann die folgenden zwei Befehlsfolgen an das nächste Gerät (oder zurück an den PC):

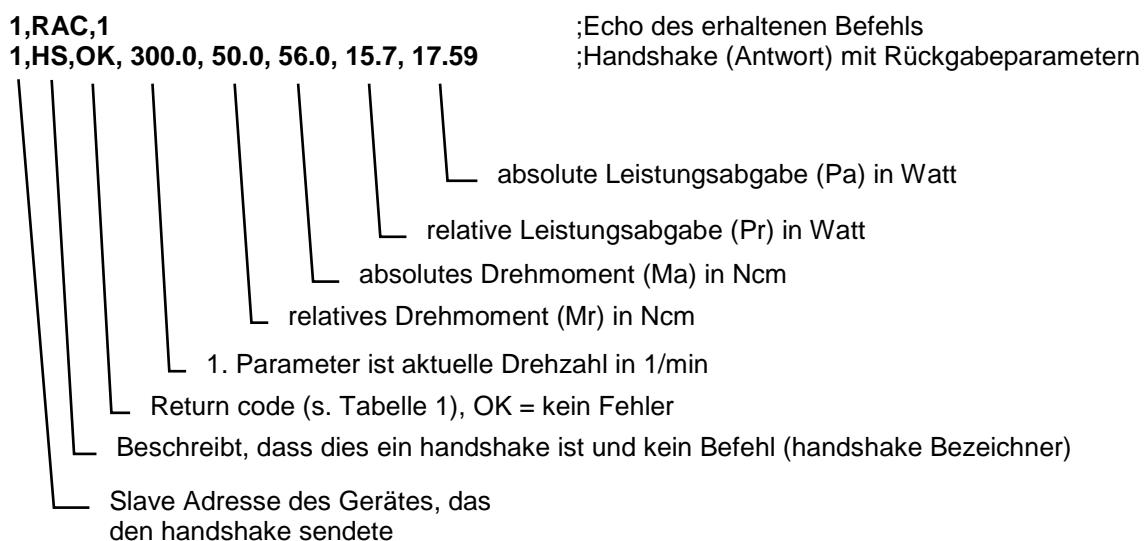

#### HINWEIS:

Jede Befehls- oder Handshake-Folge wird mit ASCII-Code 13 (CR) beendet.


### 23.6 Anschluss von mehr als einem Gerät an den Computer

Das leistungsstarke Protokoll der RS232 Schnittstelle lässt auch zu, dass andere Laborgeräte wie z.B. Magnetrührer (M 26, MCS 66), Mikrodosierpumpen (HPLH Serie), Dispenser an nur eine RS232 Schnittstelle auf Computerseite angeschlossen werden können. Durch Zuweisung unterschiedlicher Slave-Adressen der angeschlossenen Geräte hat der Computer individuellen Zugriff.

Für den Anschluss von mehr als einem Gerät an den Computer wird ein spezielles Y-Kabel für jedes zusätzliche Gerät benutzt. (RS232 -Y- Kabel, Art. Nr.: 60729-0000). Zur Anwendungsanpassung ist ein Windows® Programm optional erhältlich.

## Anwendungsbeispiel:

(schematische Darstellung)

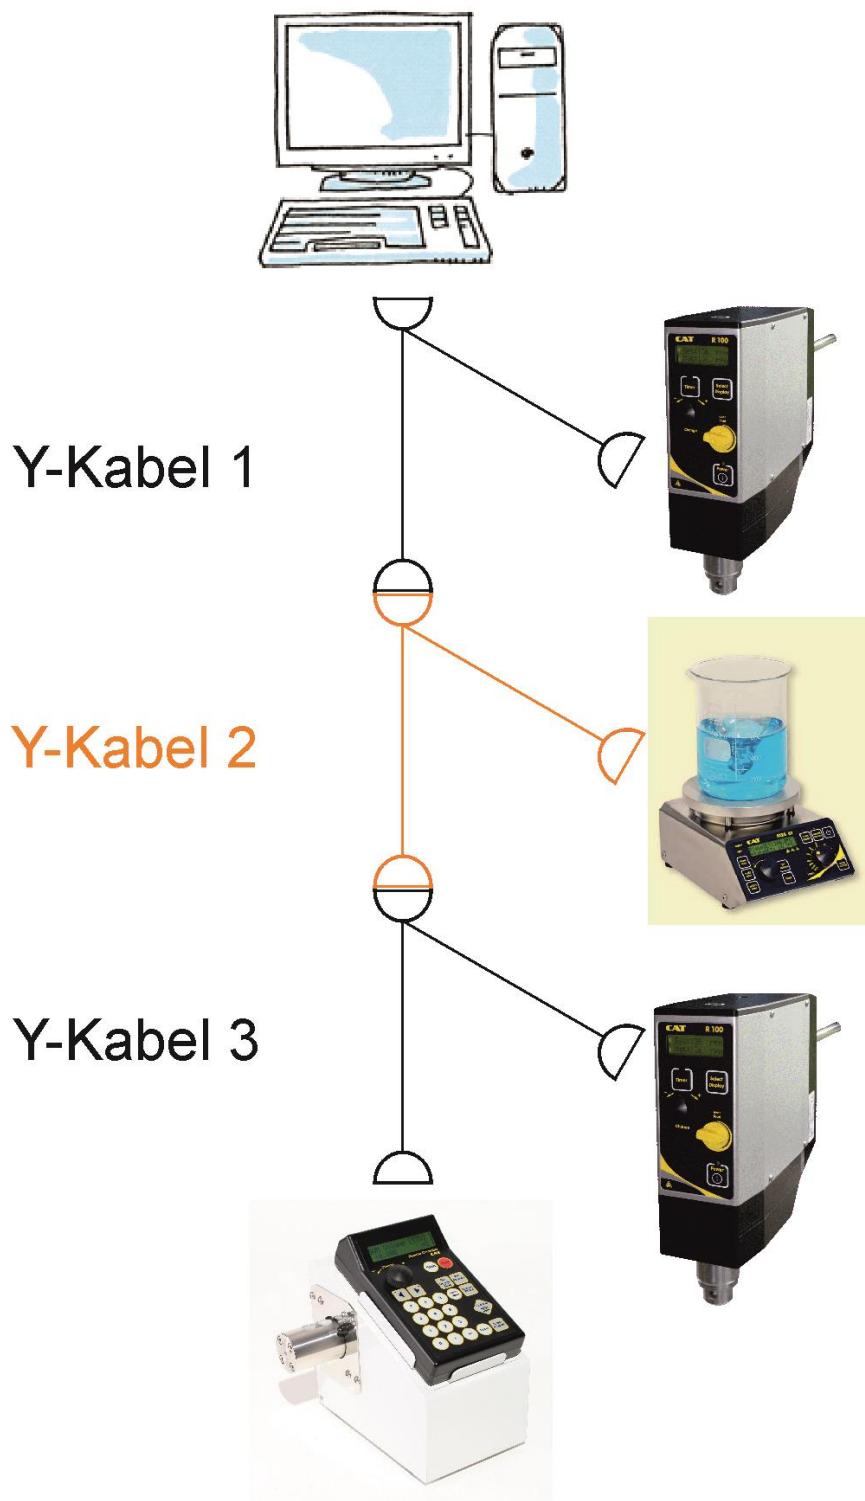

## 24 Das Setup Menü

Generelle Einstellungen werden in einem nichtflüchtigen Speicher (EEPROM) gesichert. Zur Änderung der Einstellung drücken und halten Sie die 'Select Display' Taste (4), während das Gerät mit der Power On/Off Taste (9) eingeschaltet wird.

**Die folgenden Einstellungen können im Setup Menü des R 100C / R 100CL / R 100CT justiert werden:**

RS232 Address	Definiert die Adresse unter welcher der Rührer über die RS232 angesprochen werden kann. Werkseinstellung: 1 Bereich: 1-255
Baudrate	Baudrate der RS232 Schnittstelle  Werkseinstellung: 1200 Baud Optionen: 1200, 2400, 4800 Baud
Max MotorRpm	<b>Benutzer wählbare max. Motordrehzahl in 1/min</b> Werkseinstellung <b>R 100C</b> : 2000 rpm Bereich: 40-2000 rpm Werkseinstellung <b>R 100CL</b> : 1100 rpm Bereich: 30-1100 rpm Werkseinstellung <b>R 100CT</b> : 500 rpm Bereich: 10-500 rpm
Max torque	Maximales Drehmoment am Schaft in Ncm Werkseinstellung <b>R 100C</b> : 100 Ncm Bereich: 10-150 Ncm Werkseinstellung <b>R 100CL</b> : 250 Ncm Bereich: 10-250 Ncm Werkseinstellung <b>R 100CT</b> : 600 Ncm Bereich: 10-600 Ncm
CutOff limit	Abschaltbegrenzungssensibilität in Prozent (→ Rotorblockade-Erkennung) Überschreitet der Drehmomentanstieg über die Zeit eine bestimmte Grenze, nimmt das Gerät an, dass der Rotor plötzlich blockiert wurde und schaltet sofort ab.  Werkseinstellung: 50% Bereich: 10-100% (100% deaktiviert diesen Sicherheitstest)  <b>HINWEIS</b> Je niederer der eingegebene Wert desto sensibler reagiert das Gerät auf plötzliche Drehmomenterhöhungen.
Analog input	Zulassen oder Sperren der Drehzahleinstellung durch externe analoge Volt-Steuerung.  Werkseinstellung: deaktiviert Mögliche Optionen: aktiviert/deaktiviert
An Inp. F=0	Definiert die Steuerungsspannung (→ analoger Eingang) bei welcher der Motor gestoppt werden soll (Drehzahl=0). Die Spannung am analogen Eingang wirkt als Multiplikationsfaktor auf die frontseitig eingestellte Drehzahl (→ Drehzahleinstellknopf). Dieser Wert gibt die Eingangsspannung wieder, bei der der Multiplikationsfaktor Null ist. Diese Einstellung ist nur relevant wenn der analoge Eingang aktiviert ist (s.o.). Werkseinstellung: 0.0 V Bereich: von -20.0 V bis +30.0 V ( <u>nur zum Einstellen der Arbeitsgerade, Spannungsbereich der angelegt werden kann 0-10 V</u> )

An Inp. F=1	Dieser Wert reflektiert die Eingangsspannung bei der Drehzahlmultiplikationsfaktor 1.0 ist. Diese Einstellung ist nur relevant wenn der analoge Eingang aktiviert ist. Werkseinstellung: 5.0 V (entspricht 50% der am Gerät eingestellten Drehzahl, bei 10 V: 100% der eingestellten Drehzahl) Bereich: von -20.0 V bis +30.0 V ( <u>nur zum Einstellen der Arbeitsgerade, Spannungsbereich der angelegt werden kann 0-10 V</u> )
An. Output	Wählt aus welche Funktion/Wert auf dem analogen Ausgangsstecker überwacht werden soll. Werkseinstellung: DISABLED (Deaktiviert) Erhältliche Optionen: Torque-R (relatives Drehmoment) Torque-A (absolutes Drehmoment) Power-R (relative Leistung) Power-A (absolute Leistung) DISABLED (Ausgang deaktiviert, 0V output)
An. Out U=0V	Dieser Wert definiert den Vorgangswert (Drehzahl, Drehmoment oder Leistung) der zu einem Spannungsausgang von <b>0.0V</b> am analogen Spannungsausgangsstecker (pin No. 6) gehört.
An. Out U=4V	Dieser Wert gibt an welcher Vorgangswert (Drehzahl Drehmoment oder Leistung) zur Ausgangsspannung von <b>4.0V</b> am analogen Spannungsausgangsstecker (pin No. 6) gehört.

## 24.1 Beispiel: Änderung der Setup Einstellungen

Beispiele für die notwendigen Schritte um die maximal zulässige Motordrehzahl im Setup Menü einzustellen/definieren:


- **Drücken und halten Sie die 'Select Display' Taste (4), während der R 100C eingeschaltet wird.** Das Gerät initialisiert und schaltet dann in das Setup Menü.



### Hinweis:

Die 'Select Display' Taste (4) muss gedrückt gehalten werden bis das Setup Menü auf dem Display (1) erscheint.

- **Drehen Sie den Einstellknopf (5) bis 'Max MotorRpm' auf dem Display (1) erscheint**
- **Drücken Sie die Timer Taste (3) um die max. Motordrehzahl zu ändern(→ Edit Pfeil erscheint).**
- **Drehen Sie den Einstellknopf (5) um den Wert einzustellen.**
- **Drücken Sie die 'Select Display' Taste (4) um das Setup Menü zu verlassen.**
- **Drücken Sie die 'Select Display' Taste (4) noch einmal wenn das Gerät um die Bestätigung der Speicherung der Setup Parameter bittet.**

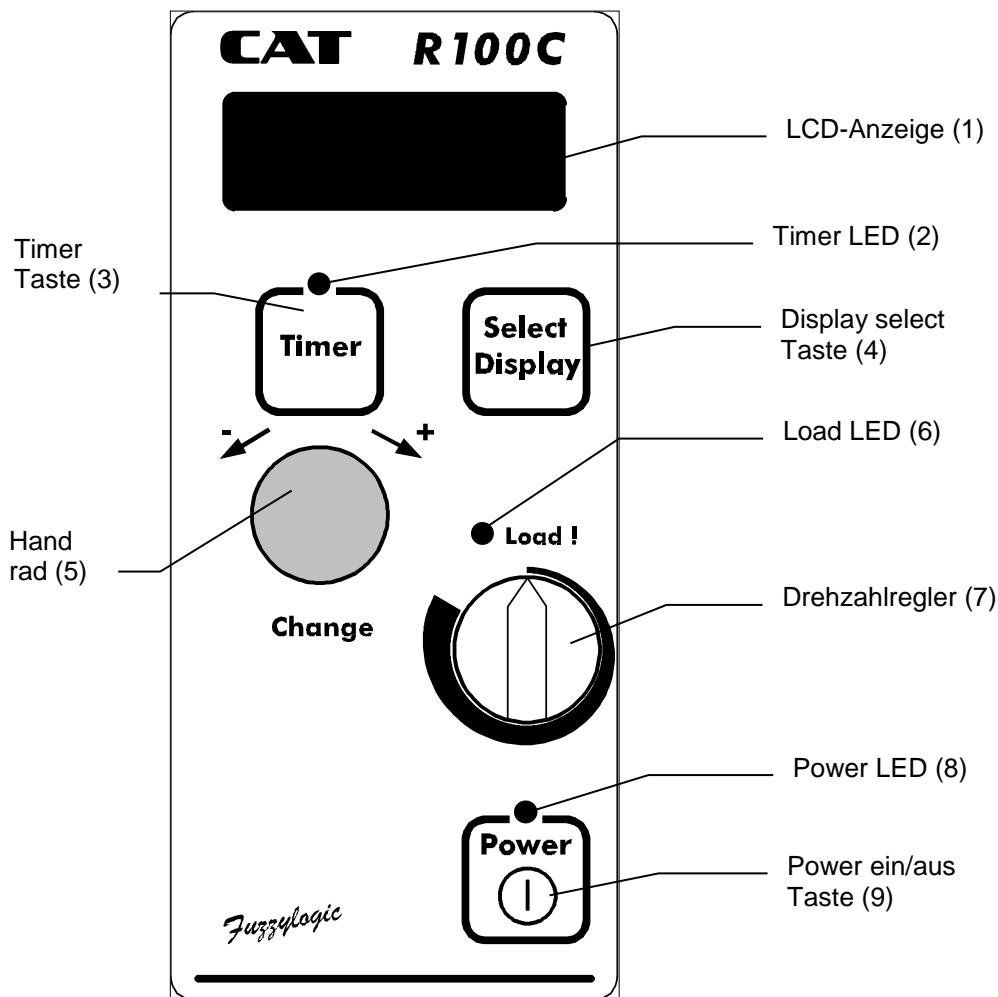

(Sicht auf das R 100C / R 100CL / R 100CT-Bedienfeld)



### HINWEIS:

Die verschiedenen Optionen /Parameters im Setup Menü können einfach durch Drehen des Handrads (5) angezeigt /ausgewählt werden. Um einen angezeigten Wert zu ändern, drücken Sie die Timer-Taste (3) und ein Editierpfeil (→) erscheint vor dem zu ändernden Parameter. Solange der Editierpfeil auf dem Display (1) erscheint wird durch Drehen des Handrads (5) der angezeigte Wert verändert. Wird der Einstellknopf (5) ca. 3 Sekunden nicht berührt, verschwindet der Editierpfeil und eine andere Menüoption kann durch Drehen des Handrads (5) ausgewählt werden.

Beim Editieren des Setup Parameter, wird die 'Select Display' Taste (4) zum Verlassen des Setup Menüs benutzt, oder um eine Auswahl zu bestätigen. Die 'Timer' Taste (3) wird benutzt, um einen angezeigten Wert zu editieren/ändern.

Das Setup-Menü kann nur durch Drücken der Power On/Off Taste (9) oder der 'Select Display' Taste (4) verlassen werden!

Drücken der Power On/Off Taste (9) innerhalb des Setup Menüs verhindert, dass das Gerät eventuell geänderte Einstellungen im nichtflüchtigen Speicher sichert. Nach Drücken der 'Select Display' Taste (4) fragt das Gerät, ob die Einstellungen im nichtflüchtigen Speicher gesichert werden sollen. Um dies zu bestätigen, drücken Sie 'Select Display' Taste (4) nochmals. Sollen die Parameter nicht gespeichert werden, drehen Sie den Einstellknopf (5) bis „NO“ angezeigt wird und drücken erst dann die 'Select Display' Taste (4).

## 25 Fehlermeldungen

Der R 100C / R 100CL / R 100CT Rührmotor besitzt ein internes Selbstdiagnosesystem. Dieses System ermöglicht dem Gerät Fehler selbst zu erkennen.

Tritt ein Fehler auf, so schaltet sich das Gerät selbst aus. Der letzte Fehler bzw. Abschaltgrund wird nächsten Wiedereinschalten des Gerätes für ca. 3 Sekunden im Display angezeigt.

Fehlermeldung:	Abschaltgrund:
Time-out	der programmierbare Abschalt-Timer ist abgelaufen (Timer Taste)
Rotor stuck	Eine zu schnelle Erhöhung des Rotordrehmoments wurde festgestellt (siehe auch: Setup Menü)
Overtemp.	Motortemperatur zu hoch
RS232 Off	Das Gerät wurde durch einen RS232 Befehl ausgeschaltet
Sensor Err.	Temperaturfühler oder Schaltkreis defekt.

## 26 Reinigung und Wartung

Das Gehäuse des Gerätes besteht aus lackiertem bzw. eloxiertem Aluminium. Das Bedienfeld ist chemisch sehr beständig und spritzwassergeschützt. Verwenden sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch und eine milde Seifenlauge.


Verwenden Sie auf keinen Fall Stahlwolle oder aggressive Reinigungsmittel um das Gerät zu reinigen Die Oberfläche des Gerätes kann dadurch beschädigt werden.

Versuchen Sie auf keinen Fall das Gerät bei Fehlfunktion zu reparieren. Es gibt keine Komponenten innerhalb des Gerätes welche durch den Benutzer gewartet werden müssen. Die Gewährleistung erlischt bei jedem Versuch das Gerät zu öffnen oder gar zu reparieren.

## 27 Abbau Transport und Lagerung

### 27.1 Abbau

Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Damit Sie das Gerät problemlos abbauen können, entfernen Sie bitte Kolben, Behälter oder andere Gerätschaften um das Rührwerk.

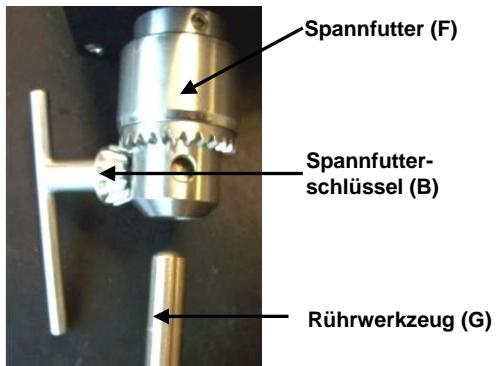

Nehmen Sie zuerst das Rührwerkzeug (G) aus dem Gerät. Hierzu lösen Sie das Spannfutter (F) mit Hilfe des Spannfutterschlüssels (B). Lockern Sie dann die Spezialhalteklammer (C) und entfernen das Gerät aus dieser. Jetzt können Sie die Haltestangen (A) entfernen.

### 27.2 Transport und Lagerung

Verwenden Sie zum Verpacken des Gerätes, wenn möglich, die Original-Verpackung. Schützen Sie jedes einzelne Modul mit Luftpolsterfolie gegen Stöße von außen. Wenn Sie die einzeln verpackten Module in einen Karton geben, achten Sie auf ausreichende Zwischenräume, welche abschließend mit Dämmmaterial ausgefüllt werden sollten. Sollten Sie die Original-Verpackung nicht verwenden, kennzeichnen Sie das Paket von außen mit folgenden Hinweisen:

- Glassymbol (Vorsicht, zerbrechlich)
- Regenschirm (Vor Nässe schützen)
- Verpackungsinhalt (Angabe über den Inhalt)

Für eine sachgemäße Lagerung, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

1. Für die Lagerung des Gerätes separieren Sie die einzelnen Module voneinander.
2. Verpacken Sie jedes Modul in eine separate, luftdichte Plastiktasche.
3. Stellen Sie folgende Umgebungsbedingungen sicher:

Max. Umgebungstemperatur: RT bis +40°C  
Max. Luftfeuchtigkeit: 80%

## 28 Entsorgung



Schadhafte und/oder entsorgte elektrische oder elektronische Geräte müssen an den dafür vorgesehenen Recycling-Stellen abgegeben werden.  
Auch das Verpackungsmaterial sollte umweltgerecht (Materialtrennung) entsorgt werden.

## **29 Gewährleistung und Haftungsausschluss**

Der Hersteller verpflichtet sich dem Käufer gegenüber dieses Produkt entweder durch Reparatur oder nach Wahl des Herstellers durch Austausch jeden Fehler in Material oder Verarbeitung zu beheben, der sich innerhalb von 24 Monaten nach Auslieferung dieses Produktes herausstellt. Für den Fall des Austausches wird die Gewährleistung weiterhin bis zum Ende der 24monatigen Laufzeit ab Kaufdatum laufen.

Für allfälligen Kundendienst ist der Händler oder der Hersteller einzuschalten.

Diese Gewährleistung wird nicht gewährt, wenn der Defekt oder die Fehlfunktion verursacht wird durch Unfall, Nachlässigkeit, unsachgemäßen Gebrauch, unsachgemäßen Service und andere Gründe, die nicht auf fehlerhafte Materialien oder Verarbeitung zurückzuführen sind.

Sämtliche Gewährleistung- und Gewährleistungsansprüche sind beschränkt auf die fachgerechte und sachgemäße Anwendung des Gerätes unter Beachtung der allgemeinen Sicherheitsvorschriften und dieser Betriebsanleitung. Der Hersteller ist zu keinerlei anderen Leistungen als den in dieser Gewährleistungserklärung enthaltenen verpflichtet. Insbesondere sind Personen- und Sachschäden, die als Folge von fehlerhaften Teilen oder sonstigen Funktionsfehlern auftreten, von der Haftung ausgeschlossen.

Die Verpflichtung des Herstellers ist im Umfang begrenzt auf die Reparatur oder den Austausch von fehlerhaften Teilen. Der Hersteller ist unter keinen Umständen zu Schadensersatz verpflichtet für Folgeschäden jeder Art, die aus der Verwendung und dem Besitz dieses Produktes sich ergeben können.

### **Achtung:**

Der Benutzer hat die Aufgabe selbst festzustellen, ob dieses Gerät für seinen speziellen Anwendungsfall geeignet ist. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, oder direkt an den Hersteller.

## 30 Technische Daten

### 30.1 Technische Daten R 100C

Type: R 100C	Spezifikationen
Netzspannung	115/230V, 300W, 50/60 Hz (siehe Typenschild)
LCD-Display	hintergrundbeleuchtetes Display, zeigt alle relevanten Systemdaten Gleichzeitige Anzeige der eingestellten und tatsächlichen Werte von Drehzahl, Drehmoment und Leistungsabgabe.
Handrad (5)	schnelle und intuitive Einstellung des Timers und des Systems
Timer Funktion	Programmierbarer switch-off timer, programmierbar von 1 Minute bis 99 Tage. Auflösung: 1 Minute
Drehmoment Anzeige	Zeigt tatsächliches Drehmoment am Schaft in Ncm (Anzeige des relativen oder absoluten Wertes möglich) Genauigkeit: 5%
Anzeige der Leistungsabgabe	Zeigt die tatsächliche Leistungsabgabe am Schaft in Watt. (Anzeige des relativen oder absoluten Wertes möglich) Genauigkeit: 5%
Motorspezifikationen	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Mikroprozessorgesteuert für einfache Bedienung und Genauigkeit</li><li>▪ Softstart und Softstop logic verhindert Spritzen</li><li>▪ Präzise Einstellung der Motordrehzahl von 40 bis 2000 1/min</li><li>▪ max. 220 Watt Leistungsabgabe am Schaft</li><li>▪ robuster, leistungsstarker Bürstenmotor</li><li>▪ geräuscharmer Riemenantrieb</li><li>▪ max. Drehmoment: 150 Ncm (20 min)</li><li>▪ Dauerdrehmoment (bei 1100 1/min: 100 Ncm)</li><li>▪ max. Drehmomentbegrenzung (programmierbar)</li><li>▪ Das Gerät ist nicht als Dauerläufer geeignet</li></ul>
Multistep Sicherheitssystem	erkennt und schützt vor folgenden gefährlichen Situationen: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rotorblockade- Erkennung</li><li>▪ Motorüberhitzung</li><li>▪ Selbsttest aller Sicherheitsfunktionen nach Einschalten</li></ul>
Hilfsfunktionen	Benutzerprogrammierbare Begrenzungen für:  maximal zulässige Motordrehzahl (40-2000 rpm) maximal zulässiges Drehmoment am Schaft (10-150 Ncm)
RS232-Schnittstelle	programmierbare Baudrate: 1200,2400,4800; 8,N,1 Vollständiger Zugang zu allen Rührfunktionen (lesen und schreiben) daisy chaining ermöglicht es bis 255 Geräte an nur eine serielle Schnittstelle am Computer anzuschließen. Windows Software optional erhältlich.

Type: R 100C	Spezifikationen
Analoger Spannungseingang zur Überschreibung der eingestellten Drehzahl mit einem externen Spannungssteuerungssignal.	Eingangsbereich: 0-10V Betriebsbereich programmierbar Ermöglicht einfache Drehzahlsteuerung über ein externes Potentiometer
Analoger Spannungsausgang zur Dokumentation von Drehzahl, Drehmoment oder Leistungsabgabe.	Abgabebereich: 0-4V Betriebsbereich von Abgabe und Überwachungsfunktion (Drehzahl, Drehmoment oder Leistungsabgabe) ist programmierbar.
Zulässige Umgebungstemperatur	5 - 40 °C innerhalb der Umgebung, z.B. Abzug
Max. relative Feuchtigkeit	80 % RH
Sicherheitsklasse gem. DIN EN 60529	IP42
Gehäuseabmessungen	78 x 200 x 230 mm (B x T x H)
Gewicht	4,7 Kg

## 30.2 Technische Daten R 100CL

Type: R 100CL	Spezifikationen
Netzspannung	115/230V, 300W, 50/60 Hz (siehe Typenschild)
LCD-Display	hintergrundbeleuchtetes Display, zeigt alle relevanten Systemdaten Gleichzeitige Anzeige der eingestellten und tatsächlichen Werte von Drehzahl, Drehmoment und Leistungsabgabe.
Handrad (5)	schnelle und intuitive Einstellung des Timers und des Systems
Timer Funktion	Programmierbarer switch-off timer, programmierbar von 1 Minute bis 99 Tage. Auflösung: 1 Minute
Drehmoment Anzeige	Zeigt tatsächliches Drehmoment am Schaft in Ncm (Anzeige des relativen oder absoluten Wertes möglich) Genauigkeit: 5%
Anzeige der Leistungsabgabe	Zeigt die tatsächliche Leistungsabgabe am Schaft in Watt. (Anzeige des relativen oder absoluten Wertes möglich) Genauigkeit: 5%

Type: R 100CL	Spezifikationen
Motorspezifikationen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mikroprozessorgesteuert für einfache Bedienung und Genauigkeit</li> <li>▪ Softstart und Softstop logic verhindert Spritzen</li> <li>▪ Präzise Einstellung der Motordrehzahl von 30 bis 1100 1/min</li> <li>▪ max. 230 Watt Leistungsabgabe am Schaft</li> <li>▪ robuster, leistungsstarker Bürstenmotor</li> <li>▪ geräuscharmer Riemenantrieb</li> <li>▪ max. Drehmoment: 250 Ncm (20 min)</li> <li>▪ Dauerdrehmoment (bei 700 1/min): 200 Ncm</li> <li>▪ max. Drehmomentbegrenzung (programmierbar)</li> <li>▪ Das Gerät ist nicht als Dauerläufer geeignet</li> </ul>
Multistep Sicherheitssystem	<p>erkennt und schützt vor folgenden gefährlichen Situationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rotorblockade- Erkennung</li> <li>▪ Motorüberhitzung</li> <li>▪ Selbsttest aller Sicherheitsfunktionen nach Einschalten</li> </ul>
Hilfsfunktionen	<p>Benutzerprogrammierbare Begrenzungen für:</p> <p>Min./max. zulässige Motordrehzahl (30-1100 rpm) Min./max. zulässiges Drehmoment am Schaft (10-250 Ncm)</p>
RS232-Schnittstelle	<p>programmierbare Baudrate: 1200,2400,4800; 8,N,1 Vollständiger Zugang zu allen Rührfunktionen (lesen und schreiben) Daisy chaining ermöglicht es bis 255 Geräte an nur eine serielle Schnittstelle am Computer anzuschließen. Windows® Software optional erhältlich.</p>
Analoger Spannungseingang zur Überschreibung der eingestellten Drehzahl mit einem externen Spannungssteuerungssignal.	<p>Eingangsbereich: 0-10V Betriebsbereich programmierbar Ermöglicht einfache Drehzahlsteuerung über ein externes Potentiometer</p>
Analoger Spannungsausgang zur Dokumentation von Drehzahl, Drehmoment oder Leistungsabgabe.	<p>Abgabebereich: 0-4V Betriebsbereich von Abgabe und Überwachungsfunktion (Drehzahl, Drehmoment oder Leistungsabgabe) ist programmierbar.</p>
Zulässige Umgebungstemperatur	5 - 40 °C innerhalb der Umgebung, z.B. Abzug
Max. relative Feuchtigkeit	80 % RH
Sicherheitsklasse gem. DIN EN 60529	IP42
Gehäuseabmessungen	78 x 200 x 230 mm (B x T x H)
Gewicht	5 Kg

### 30.3 Technische Daten R 100CT

Type: R 100CT	Spezifikationen
Netzspannung	115/230V, 300W, 50/60 Hz (siehe Typenschild)
LCD-Display	hintergrundbeleuchtetes Display, zeigt alle relevanten Systemdaten Gleichzeitige Anzeige der eingestellten und tatsächlichen Werte von Drehzahl, Drehmoment und Leistungsabgabe.
Handrad (5)	schnelle und intuitive Einstellung des Timers und des Systems
Timer Funktion	Programmierbarer switch-off timer, programmierbar von 1 Minute bis 99 Tage. Auflösung: 1 Minute
Drehmoment Anzeige	Zeigt tatsächliches Drehmoment am Schaft in Ncm (Anzeige des relativen oder absoluten Wertes möglich) Genauigkeit:10%
Anzeige der Leistungsabgabe	Zeigt die tatsächliche Leistungsabgabe am Schaft in Watt. (Anzeige des relativen oder absoluten Wertes möglich) Genauigkeit: 10%
Motorspezifikationen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mikroprozessorgesteuert für einfache Bedienung und Genauigkeit</li> <li>▪ Softstart und Softstop Logik verhindert Spritzen</li> <li>▪ Präzise Einstellung der Motordrehzahl von 10 bis 500 1/min</li> <li>▪ max. 220 Watt Leistungsabgabe am Schaft</li> <li>▪ robuster, leistungsstarker Bürstenmotor</li> <li>▪ geräuscharmer Riemenantrieb</li> <li>▪ max. Drehmoment: 600 Ncm (20 min)</li> <li>▪ Dauerdrehmoment (bei 250 1/min: 400 Ncm)</li> <li>▪ max. Drehmomentbegrenzung (programmierbar)</li> <li>▪ Das Gerät ist nicht als Dauerläufer geeignet</li> </ul>
Multistep Sicherheitssystem	erkennt und schützt vor folgenden gefährlichen Situationen: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rotorblockade- Erkennung</li> <li>▪ Motorüberhitzung</li> <li>▪ Selbsttest aller Sicherheitsfunktionen nach Einschalten</li> </ul>
Hilfsfunktionen	Benutzerprogrammierbare Begrenzungen für:  maximal zulässige Motordrehzahl (10-500 rpm) maximal zulässiges Drehmoment am Schaft (10-600 Ncm)
RS232-Schnittstelle	programmierbare Baudrate: 1200,2400,4800; 8,N,1 Vollständiger Zugang zu allen Rührfunktionen (lesen und schreiben) Daisy chaining ermöglicht es bis 255 Geräte an nur eine serielle Schnittstelle am Computer anzuschließen. Windows® Software optional erhältlich.
Analoger Spannungseingang zur Überschreibung der eingestellten Drehzahl mit einem externen Spannungssteuerungssignal.	Eingangsbereich: 0-10V Betriebsbereich programmierbar Ermöglicht einfache Drehzahlsteuerung über ein externes Potentiometer

Type: R 100CT	Spezifikationen
Analoger Spannungsausgang zur Dokumentation von Drehzahl, Drehmoment oder Leistungsabgabe.	Abgabebereich: 0-4V Betriebsbereich von Abgabe und Überwachungsfunktion (Drehzahl, Drehmoment oder Leistungsabgabe) ist programmierbar.
Zulässige Umgebungstemperatur	5 - 40 °C innerhalb der Umgebung, z.B. Abzug
Max. relative Feuchtigkeit	80 % RH
Sicherheitsklasse gem. DIN EN 60529	IP42
Gehäuseabmessungen	78 x 200 x 250 mm (B x T x H)
Gewicht	5,5 Kg

## 31 Reparaturen



Bitte sorgen Sie bei der Anlieferung von Reparaturgeräten, die mit gefährlichen Arbeitsstoffen in Berührung gekommen sind dafür:  
 -Möglichst genaue Stoffangabe des Mediums  
 -Schutzmaßnahmen zum sicheren Umgang für unser Annahme- und Wartungspersonal  
 -Kennzeichnung der Verpackung gemäß der Gefahrenstoffverordnung

## 32 Appendix A

### 32.1 Anzeige der Systeminformation:

**Zur zusätzlichen Benutzerinformation zählt der R 100C / R 100CL / R 100CT die Gesamtbedienzeit und die Häufigkeit der Ein/Aus Schaltungen.**

- **Drücken** und halten Sie die **Timer** Taste (3) während des Einschaltens des R 100C R 100CL / R 100CT. Das Gerät initialisiert und zeigt dann den System Info Text.  
**Drücken** Sie eine beliebige Taste um die nächste Information zu sehen.

Die System Info wird auf dem Display (1) angezeigt und beinhaltet folgende Information:

1. Gesamtbetriebszeit des Gerätes (Tage: Stunden:Minuten)
2. Häufigkeit der Einschaltungen des R 100C / R 100CL / R 100CT

## 32.2 Rücksendeformular

Wichtig:

1. Kalibrieren des Instruments wird automatisch durchgeführt.
2. Sie erhalten einen Kostenvoranschlag für die zu erwartenden Reparaturkosten.
3. Reparaturen werden bei Freigabe durchgeführt.

### KONTAKT

Ansprechpartner:	Tel.
Fax Nr.	Email:
Rechnungsanschrift:	Lieferanschrift:
Firma	Firma
Adresse	Adresse

### GERÄTEINFORMATION

Modell	Serien- Nr.
Problem-/Fehlerbeschreibung	

### Betriebsbedingungen (bitte ausfüllen, wenn zutreffend)

Umgebungstemp.	Rel. Feuchtigkeit	Drehzahl
Zuladegewicht	Volumen	Viskosität
Temperatur in °C	Probentemperatur	Laufzeit
Probenbeschreibung*		

\*HINWEIS: Sollte das Gerät mit gefährlichen Stoffen in Berührung gekommen sein, muss es vor dem Versand an Ingenieurbüro CAT, M. Zipperer GmbH dekontaminiert werden. Fügen Sie der Rücklieferung die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter bei.

### RÜCKSENDUNG

UPS <input type="checkbox"/>	Paketpost <input type="checkbox"/>	Andere** <input type="checkbox"/>
------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

\*\*Bitte nennen Sie uns Ihren Spediteur, Anschrift, Sachbearbeiter/in sowie dessen/deren Telefonnummer

### VERPACKUNGSHINWEISE

- ✓ Bitte entfernen Sie sämtliches Zubehör. (Z.B. Dispergierwerkzeuge, Rührpaddel, etc.)
- ✓ Reinigen Sie das Gerät und Zubehör von Probematerial-Rückständen
- ✓ Legen Sie dem Gerät die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter für eventuell benutzte gefährliche Stoffe bei.
- ✓ Verpacken Sie das Gerät in die Originalverpackung. Sollte diese nicht mehr vorhanden sein, achten Sie darauf, dass das Gerät sowie Zubehör ausreichend geschützt verpackt wird.
- ✓ Plattenstativ und Halteklammer bitte nicht einschicken. Diese senden Sie nur zurück, wenn sie beschädigt sind. Um Transportschäden zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass Gerät und Zubehör individuell verpackt werden.
- ✓ Verpacken Sie das Gerät mit dem Zubehör in einen ausreichend starken Versandkarton. Kennzeichnen Sie dessen Außenseite mit  
Beispiel: "Vorsicht" oder "Vorsicht-zerbrechlich" und schicken Sie die Waren an:

Ingenieurbüro CAT, M. Zipperer GmbH,  
Service Department  
Wettelbrunner Str. 6  
D-79282 Ballrechten-Dottingen



Ingenieurbüro CAT  
M. Zipperer GmbH

Wettelbrunnerstr.6  
79282 Ballrechten-Dottingen  
Tel.: +49 (0) 7634 5056800  
Fax: +49 (0) 7634 5056801  
E-Mail: [info@cat-ing.de](mailto:info@cat-ing.de)  
Internet: <http://www.cat-ing.de>

**EG - Konformitätserklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG**

**EC - Declaration of conformity in accordance with the EEC machine directive 2006/42/EG**

**appendix II 1A**

**Déclaration de conformité CE selon Directive Européenne 2006/42/EG relative aux machines**  
**appendice II 1A**

**Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt (siehe Tabelle) den Bestimmungen der Richtlinien entspricht und mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt:**

We declare under our sole responsibility that this product (see table) corresponds to the regulations and conforms with the standards or standardized documents:

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est en conformité avec les normes ou documents normalisés suivant:

**Folgende weitere EU-Richtlinien wurden angewandt :**

The agreement with further valid guidelines/regulations following for the product is explained:  
Les autres directives européennes suivantes ont été appliquées:

**EMV – Richtlinie 2014/30/EG**

**RoHS – Richtlinie 2011/65/EU**

**Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt :**

Applied one harmonized standards in particular:

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées:

**DIN EN 61326-1 :2013-07**

**DIN EN ISO 12100 :2011-03**

**DIN EN 61010-1:2011-07**

**DIN EN 61010-2-051 :2016-02**

**Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit und die Gewährleistung erlischt.**

In the case of a modification of the unit which has not been agreed on with us, this declaration becomes null and void and the warranty expires.

Dans le cas d'une modification de l'appareil qui n'a pas été convenue avec nous, cette déclaration perd sa validité et la garantie expire.

Ingenieurbüro CAT  
M. Zipperer GmbH

Alexander Schecklein  
CE-Bevollmächtigter

79219 Staufen, den 15.09.2016

Type			
R100 C, CL, CT, SD	230 V + 10%	50/60 Hz	300 W