


ホットエアガン AHAG1551

取扱説明書

保証書付

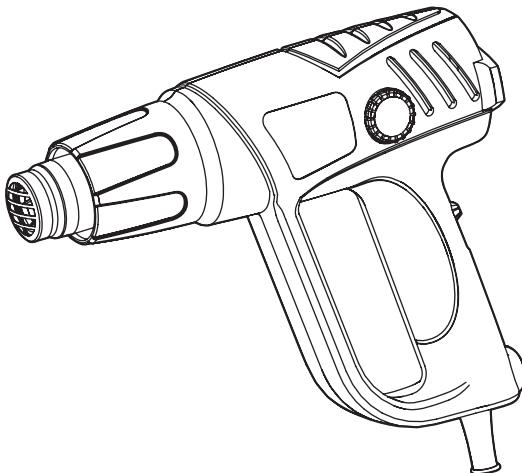

もくじ

■安全上のご注意	1～6
■各部の名称	7
■仕様・付属品・用途	8
■梱包内容の確認	9
■ご使用前の準備	10
■操作方法	11～13
■作業方法	14～15
■保守と点検	16
■保証書	18



二重絶縁

このたびは、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、
本機の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるよう
お願いいたします。また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。

安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。ご使用上の注意事項は「△ 警告」と「△ 注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。
 - △警告：誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。
 - △注意：誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。
- なお、「△ 注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 「△ 警告」・「△ 注意」以外に製品の据付け、操作、メンテナンスなどに関する重要な注意事項は「△」にて表示しています。安全上の注意事項と同様必ず守ってください。
- 「電動工具」は、電源式（コード付き）電動工具を示します。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- 他の人に貸出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

⚠ 警 告

A) 作業環境

1. 作業場は、十分に明るくし、いつもきれいに保ってください。
 - ・ちらかった暗い場所や作業台は、事故の原因となります。
2. 可燃性の液体・ガス・粉じんのある所で使用しないでください。
 - ・電動工具から発生する火花が発火や爆発の原因になります。
3. 使用中は子供や第三者を作業場に近づけないでください。
 - ・注意が散漫になり、操作に集中できなくなる可能性があります。

B) 電気に関する安全事項

1. 電動工具の電源プラグは、電源コンセントに合ったものを使用してください。
電源プラグを改造したり、アースした電動工具と一緒にアダプタプラグを使用しないでください。
 - ・改造していない電源プラグと適切な電源コンセントを使用すれば、感電のリスクが低減されます。
2. パイプや暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫の外枠などアースされているものに身体を接触させないようにしてください。
 - ・感電するおそれがあります。

⚠ 警告

3. 電動工具は、雨ざらしにしたり、湿った、またはぬれた場所で使用したりしないでください。
 - ・電動工具内部に水が入り、感電するおそれがあります。
 - ・感電のおそれがあるので、ぬれた手で電源プラグに触れないでください。
4. 電源コードを乱暴に扱わないでください。
 - ・電源コードを持って電動工具を運んだり、電源プラグを抜くために引っ張ったりしないでください。
 - ・電源コードを熱、油、角のあるところや動くものに近づけないでください。電源コードが損傷したり、からまって感電するおそれがあります。
5. 屋外で使用する場合、屋外使用に適した延長コードを使用してください。
 - ・屋外使用に適した延長コードを使用すれば、感電のリスクが低減されます。

C) 作業者に関する安全事項

1. 油断しないで十分注意して作業してください。
 - ・電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意し、常識を働かせて慎重に作業してください。
 - ・疲れていったり、アルコールまたは医薬品を飲んでいる場合は、電動工具を使用しないでください。
 - ・一瞬の不注意が深刻な傷害を招きます。
2. 安全保護具を使用してください。
 - ・作業時は、常に保護めがねを使用し、必要に応じて、防じんマスク、すべり防止安全靴、ヘルメット、耳栓（イヤマフ）などを着用することで、傷害事故が低減されます。
3. 不意な始動は避けてください。
 - ・電源プラグを電源コンセントにさし込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
 - ・スイッチに指をかけて運んだり、スイッチがオンになった電動工具の電源プラグを電源コンセントにさし込むと事故の原因になります。
4. 電動工具の電源を入れる前に、調整キーやレンチなどは、必ず取外してください。
 - ・電源を入れたときに、取付けたキーやレンチなどが回転して傷害のおそれがあります。
5. 無理な姿勢で作業をしないでください。
 - ・常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つことで、予期しない状況でも適切に操作することが出来ます。
 - ・材料を動かして加工する製品を除き、クランプや万力などを利用し材料をしっかりと固定して加工してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。

警 告

6. きちんとした服装で作業してください。

- ・回転部に巻込まれるおそれがあるので、だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は着用せず、髪、衣服、手袋は回転部分に近づけないでください。
- ・長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
- ・屋外での作業の場合には、すべり止めの付いた履物の使用をおすすめします。

7. 集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。

- ・集じん装置を使用することで粉じんの人体への影響を軽減できます。

D) 電動工具の使用と手入れ

1. 無理して使用せず作業に合った電動工具を使用してください。

- ・安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った負荷で作業してください。
- ・小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行なう作業には使用しないでください。

2. スイッチに異常がないか点検してください。

- ・スイッチで始動および停止操作のできない電動工具は危険です。ご使用前にお買い上げの販売店に修理を依頼してください。

3. 意図しない電動工具の始動を防ぐために、次の場合はスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

- ・電動工具の調整や刃物、砥石、ピットなどの付属品を交換する場合
- ・保管、または修理する場合
- ・その他危険が予想される場合

4. 使用しない電動工具は、乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。また、電動工具の操作に不慣れな方には電動工具を使用させないでください。

- ・不慣れな方のご使用は危険です。

5. 電動工具の保守点検をしてください。

- ・可動部分の位置調整および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
- ・保守点検が不十分な場合、事故の原因になります。
- ・使用前に、保護カバー やその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ・破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。
- ・取扱説明書に指示されていない場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
- ・スイッチで始動、および停止操作の出来ない電動工具は、使用しないでください。
- ・スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
- ・電源コードは定期的に点検し、損傷している場合はお買い上げの販売店に修理を依頼してください。

警 告

- ・延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
 - ・握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないようにしてください。
 - ・安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
6. 先端工具は、鋭利できれいな状態を保ってください。
- ・先端工具を適切に手入れすることで、円滑な作業と容易な操作ができます。
7. 電動工具、付属品、アタッチメント、先端工具類は、作業条件や実施する作業に合わせて、それらの取扱説明書に従ってご使用ください。
- ・指定された用途以外に使用すると、事故や故障の原因になります。
8. 極端な高温や低温の環境下では十分な性能を得られません。

E) 整備

1. 電動工具は、専門家による純正部品だけを用いた修理により安全性を維持することができます。
 - ・本製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
 - ・修理は、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。
 - ・修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがのおそれがあります。

その他の安全事項

1. 損傷した部品がないか点検してください。
 - ・異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。
そのまま使用すると発煙・発火、感電、けがに至るおそれがあります。
<異常・故障例>
 - ・電源コードや電源プラグが異常に熱い。
 - ・電源コードに深いキズや変形がある。
 - ・コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
 - ・焦げくさい臭いがする。
 - ・ビリビリと電気を感じる。
 - ・スイッチを入れても動かない。 等
- すぐ電源プラグを抜いてお買い上げの販売店に点検、修理を依頼してください。
2. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。
 - ・この取扱説明書、および当社総合カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となるおそれがあるので使用しないでください。

警 告

3. 材料を加工する工具では、材料をしっかりと固定してください。
 - ・材料を固定するために、クランプや万力などを使用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。
4. 濡れた手で電源プラグに触れないでください。
 - ・感電のおそれがあります。

ホットエアガンご使用に際して

先に電動工具として共通の警告・注意事項を述べましたが、ホットエアガンをご使用の際には、さらにつぎに述べる警告・注意事項を守ってください。

警 告

1. 使用電源は、必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。
 - ・表示を超える電圧で使用すると、発熱や機械損傷による事故の原因になります。
2. 振発性引火物（シンナー、ガソリンなど）や可燃物の近くでは使用しないでください。
 - ・引火、爆発のおそれがあります。
3. 使用中は、吹出口に手や顔を近づけないでください。また、使用直後のヒートノズルや先端ノズルは高温になっていますので触らないでください。
 - ・やけどの原因になります。
4. 人や動物に直接熱風を吹きつけたり、ヘアドライヤーとしての使用はしないでください。
 - ・やけどの原因になります。
5. 使用中、機械の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。
 - ・そのまま使用していると、やけどやけがの原因になります。
6. 誤って落としたり、ぶつけたときは、本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
 - ・破損や亀裂、変形があるとけがの原因になります。
7. スイッチを入れたまま、その場をはなれないでください。
 - ・事故の原因になります。

注意

1. ノズルは取扱説明書に従って確実に取付けてください。
 - ・ 確実に取付けていないと作業中に外れ、やけどやけがの原因になります。
2. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。また、コードを引っ張られたり、引っかけたりしないようにしてください。
 - ・ 材料や本体を落としたときなど、事故の原因になります。
3. 加熱対象物にノズル先端を近づけ過ぎないでください。
 - ・ 先端を近づけ過ぎると、本体の温度が急激に上昇し、発火の原因になります。
4. ノズル先端を上下左右に動かしながらゆっくり加熱してください。
 - ・ 1ヶ所を連続して加熱すると火災の原因になります。
5. 本体を収納するときは、本体が完全に冷えたことを確認してください。
 - ・ やけどやキャリングケースが変形する原因になります。

騒音について


ご使用に際し、周囲に迷惑をかけないように、各都道府県などの条例で定める騒音規制値以下でご使用になる必要があります。必要に応じてしゃ音壁を設けるなどしてください。

二重絶縁について

二重絶縁とは、電気回路と使用者の間が異なる2つの絶縁物により絶縁され、感電に対する安全性が高くなった構造を言います。このためアース（接地）する必要がありません。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

各部の名称

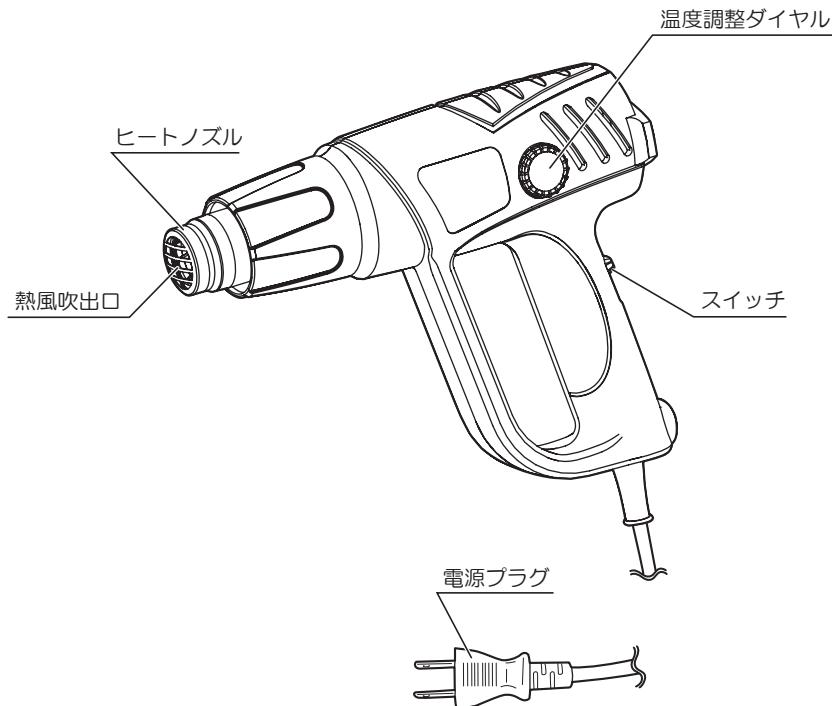

仕様・付属品・用途

●仕様

- ・電源 単相・交流 100V 50/60Hz
- ・定格電流 12A
- ・消費電力 1,200W
- ・風量 I (弱風) 250 ℥ /min
II (強風) 500 ℥ /min
- ・熱風温度 50 ~ 550°C
- ・コード長さ 2m
- ・本体寸法 (長さ×幅×高さ) 255 × 82 × 205mm
- ・質量 0.58kg
- ・絶縁方式 二重絶縁

◆上記は当社の基準に基づいた値です。


●付属品

- ・ノズル (A) 1
- ・ノズル (B) 1
- ・ノズル (C) 1
- ・ノズル (D) 1
- ・スクレーパ (A) 1
- ・スクレーパ (B) 1
- ・キャリングケース 1

●用途

- ・ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。
- ・塩ビパイプの曲げ加工。
- ・塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。
- ・塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。
- ・ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。
- ・カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がし加工。
- ・熱収縮フィルムによる加熱包装。
- ・熱収縮チューブによる加熱加工。
- ・解凍、除霜、凍結防止。
- ・プラスチック製品の加熱加工成形。
- ・機械部品の局部加熱。

梱包内容の確認

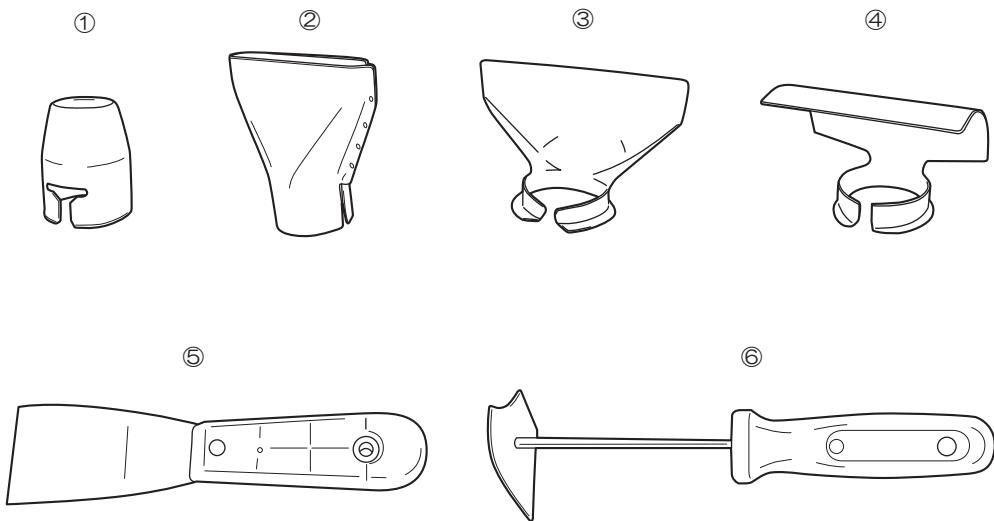

No.	名 称	用 途
①	ノズル (A)	狭い部分での作業などに
②	ノズル (B)	はくり作業や加熱包装などに
③	ノズル (C)	ガラスの高温割れを防止しながら、パテの加熱などに
④	ノズル (D)	塩ビパイプ加工用などに
⑤	スクレーパ (A)	はくり加工用の補助具。はくり作業などに
⑥	スクレーパ (B)	はくり加工用の補助具。はくりした塗料やニスの取除き、細かい部分の壁紙剥がしなどに

ご使用前の準備

●作業する場所に関して

- ・作業場は整頓をし、明るくしてご使用ください。

●漏電しや断器設置のおすすめ

- ・本製品は二重絶縁構造ですので、法律により漏電しや断器の設置が免除されていますが、万一の感電防止のため、定格感度電流が30mA以下の漏電しや断器の設置をおすすめします。

●延長コードを使う場合

⚠ 警 告

- ・延長コードは損傷のないものを用意してください。

- ・電気が流れるのに十分な太さのできるだけ短いコードを使用してください。
右表は使用できるコードの太さ（導体公称断面積）と、最大の長さです。

コードの太さ	最大の長さ
1.25 mm ²	10m
2.0 mm ²	20m

※ 延長コードを使用すると能力が低下します。


操作方法

●スイッチ操作（風量の切換え）


⚠ 警告

- ・ 使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。表示を超える電圧で使用すると、発熱や機械損傷による事故の原因になります。
- ・ 電源プラグを電源コンセントにさし込む前に、スイッチが入っていないことを確認してください。不意な始動による、けがの原因になります。


- ・ スイッチはスライド式です。
矢印方向にスライドさせると、スイッチを ON / OFF できます。

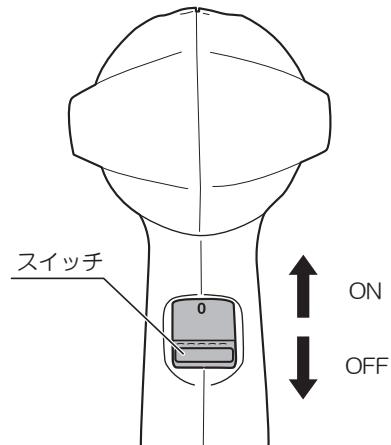


- ・ スイッチは矢印方向にスライドさせると、弱風（I 位置）、強風（II 位置）、停止（O 位置）が選べます。

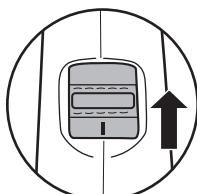

(I 位置 : 弱風 250 ℥ /min)

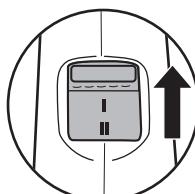


(II 位置 : 強風 500 ℥ /min)

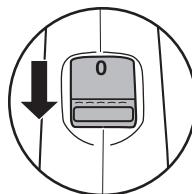

(O 位置 : 停止)

● 温度調整（熱量）

- ・温度調整ダイヤルを回すことにより、吹出し温度の調整ができます。
- ・用途に応じて、温度調整ダイヤルを「高温」、「低温」の矢印方向に回して、温度の調整をしてください。

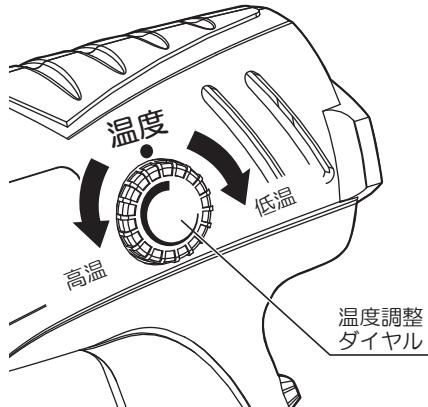


● ノズルの取付け、取外し

⚠ 警告

- ・ノズルの取付け、取外しのときはスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。
- ・使用直後のノズルは高温になっていますので触らないでください。やけどの原因になります。

- ・作業用途に合わせてノズルを付換えて使用してください。
取付けは、ヒートノズルにノズルをさし込みます。

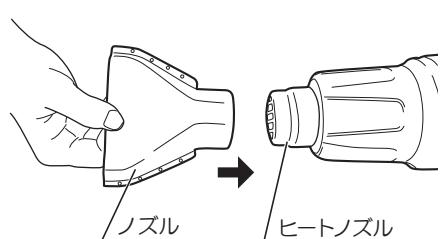

操作方法

●上向き作業


⚠ 警 告

- ・ 使用直後のノズルは高温になっていますので触らないでください。やけどの原因になります。
- ・ 本機から離れるときは、必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

- ・ 右図のように吹出口を上向きにして使用することができます。



- ・ 上向きで使用するときは、傾きのない安定した台の上で作業してください。

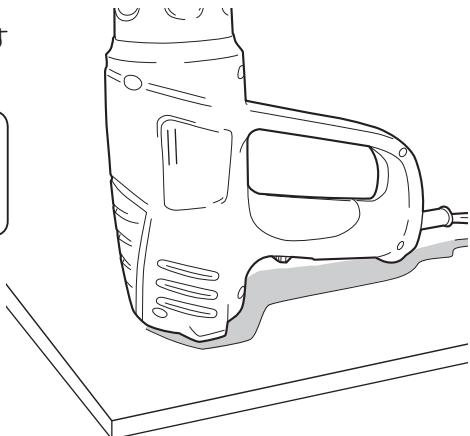

作業方法

⚠ 警告

- 揮発性引火物（シンナー、ガソリンなど）や可燃物の近くでは使用しないでください。引火、爆発のおそれがあります。
- 使用中は、吹出口に手や顔を近づけないでください。また、使用直後のノズルは高温になっていますので触らないでください。やけどの原因になります。


●作業手順

- 本体のスイッチをONにし、ノズル先端を加熱対象面に近づけ加熱します。
加熱作業の際には下表を目安にし、火災に十分注意して使用してください。

可燃物の加熱 (紙、木材、 プラスチックなど)	使用の際には温度を低めに設定し、加熱対象からノズルの先端までの距離を 10cm以上 離して使用してください。 ノズル先端を上下左右に動かしながらゆっくり加熱してください。 1ヶ所を連続して加熱すると火災の原因になります。
非可燃物の加熱 (金属、石、 コンクリートなど)	加熱対象からノズルの先端までの距離を 5cm以上 離して使用してください。先端を近づけすぎると、本体の温度が急激に上昇し、発火の原因になります。

⚠ 注意

- 加熱対象物の性質を考慮して、温度設定をしてください。1ヶ所を連続して加熱すると、変形したり、発煙したりする原因になります。また、同時に加熱される周辺の材質などにも注意してください。
最初、対象物からはなれた位置から熱風を吹きつけ、対象物の変化を見ながら徐々に近づけて、適正な距離を把握してください。


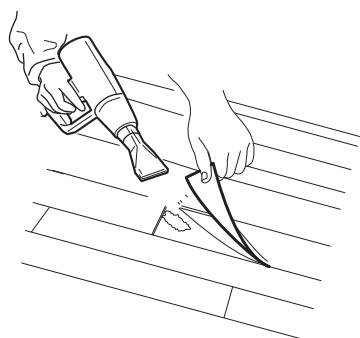


- 塗料が軟らかくなったら、スクレーパを使用してムラのないように削り落とします。


作業方法

●作業例


- ・熱収縮フィルム、チューブによる加熱包装に。
- ・塩ビパイプの曲げ加工に。

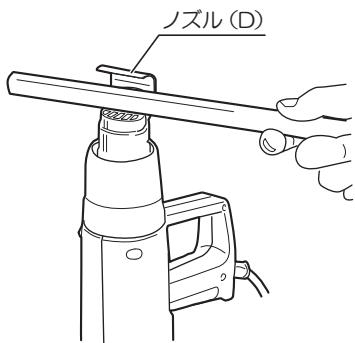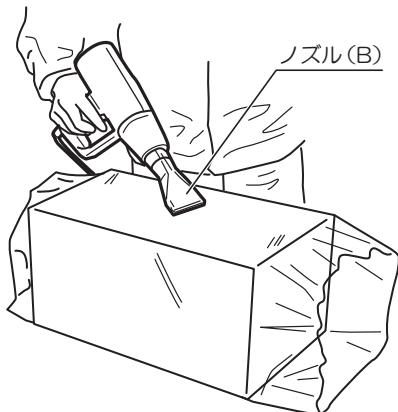

- ・スクレーパ (A) を使用して、タイルなど
の剥がし作業に。

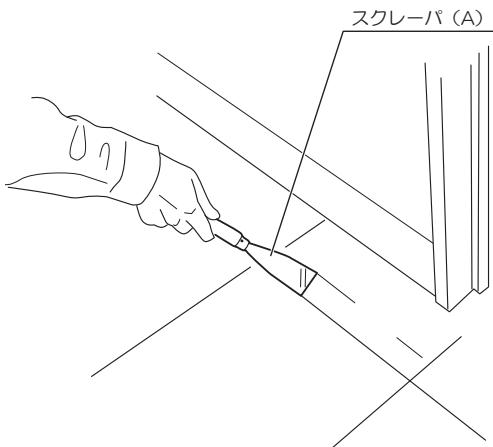

- ・スクレーパ (B) を使用して、細かい
部分の剥がし作業に。

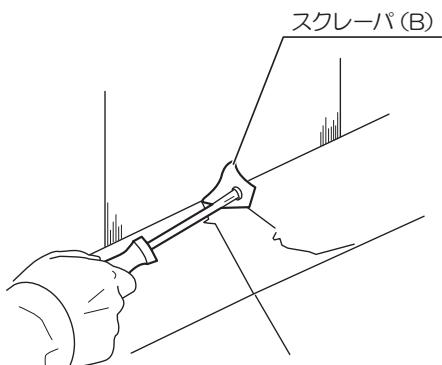

保守と点検

⚠ 警告

- ・保守、点検、部品交換などのお手入れの前には、必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。けがや感電の原因になります。

●各部取付けネジの点検

- ・ネジなどのゆるみがないか確認してください。もし、ゆるみがある場合は締直してください。

●使用後の手入れ

- ・油汚れなどをふき取り、使いやすい状態にしておいてください。乾いた布か石けん水をつけた布で本体をふいてください。
- ・ガソリン、シンナー、石油類での清掃は本体をいためます。また、本体の水洗いは絶対にしないでください。

●作業後の保管

- ・本体が完全に冷えたことを確認して保管してください。
- ・高温にならない乾燥した場所に保管してください。お子さまの手の届く範囲や落下のおそれのあるところは避けてください。

●修理について

- ・本機は厳密な管理の元で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合には、お買い上げの販売店にご用命ください。
その他、部品ご入用の場合、あるいは取扱い上ご不明な点、ご質問など遠慮なくお問い合わせください。

— NOTE —

持込修理

保証書

このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書はお買い上げ日から下記保証期間中に故障が発生した場合に、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は下記をご参照ください。

モデル名 AHAG1551	製造番号
お客様 お名前 ご住所	電話 ()
お買い上げ日 年 月 日	保証期間（お買い上げ日より） 1年
販売店 取扱販売店名・住所・電話番号	印

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本保証書をご持参ご提示いただき、お申し付けください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障または損傷。
 - 純正品以外の補修部品や先端工具を使用したことによる故障または損傷。
 - 工場のライン作業など、連続して長時間したことによる故障または損傷。
 - 保管や手入れの不備による故障や損傷。
 - リースやレンタルなど使用者や使用状況が不明な場合。
 - 水の浸入による故障または損傷。
 - お買い上げ後の落下、輸送等による故障または損傷。
 - 過剰な負荷で使用をされて生じた故障または損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合。
 - モデル名、お買い上げ年月日、販売店名を記載したレシートの添付がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 付属品（電池パック、充電器、キャリングケース含む）、別販売品、消耗品類の場合。
 - 天災、異常電圧などによる故障または損傷。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only for Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

お客様の個人情報は、上記の目的以外には、一切使用いたしません。

■修理メモ



京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

〒468-8512
愛知県名古屋市天白区久方1-145-1
TEL 052 - 806 - 5111

レシート貼付

サービスネットワーク（営業所）

当社サービスネットワークは、以下のQRコードまたはURLからご確認ください。



<https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/support/network/>

商品のお問い合わせ窓口

ナビダイヤル **0570-666-787**

受付時間：月曜日から金曜日（国民の祝日、当社指定休日を除く）
9時から12時まで、12時50分から17時30分まで

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明な点があった場合には、
ご遠慮なくお買い上げの販売店にお問い合わせください。

※改良のためお断りなく仕様、外観などを変更することがあります。

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

本社

〒468-8512 名古屋市天白区久方1-145-1
TEL 052-806-5111 FAX 052-806-5141
<http://www.kyocera-industrialtools.co.jp>



※ リヨービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名を変更しました。